

\*\*2021年12月(第3版)  
\*2017年11月(第2版)

承認番号:22700BZI00033000

機械器具07 内臓機能代用器  
高度管理医療機器 胆管用ステント 17672000  
**HANAROSTENT胆管用ペア**

再使用禁止

## \* 【警告】

## 1. 使用方法

- (1) HANAROSTENT胆管用ペア(以下、本品という)のステント留置術中の内視鏡的手技又は他の手技によるステント抜去の可能性に関する保証はない。内在性悪性腫瘍からステントを抜去する際は慎重に考慮する必要がある。[抜去は、穿孔、出血、組織擦過を引き起こすことがある。]
- (2) 穿孔、出血、組織擦過やその他の傷害を引き起こす可能性があるので、ステント機能に異常がない限り、ステント留置術完了後に本品を移動又は抜去しないこと。

## 【禁忌・禁止】

## 1. 適応対象(患者)

- (1) 内視鏡の使用が禁忌の患者。[ステントを適切に留置することができない。]
- (2) 経皮的にステントを留置する場合は、重度の腹水を有する患者。[経皮的胆管形成術によって腹水漏れ、胆汁の逆流、胆汁腹膜炎のリスクが増える。]
- (3) 経皮的にステントを留置する場合は、出血性疾患、凝血障害を有する患者。[経皮経肝の胆道ドレナージによって刺入部から大量出血するリスクが増える。]

## 2. 使用方法

- (1) 再使用禁止
- (2) 再滅菌禁止
- (3) デリバリーシステムの通過が困難な狭窄への留置。[ステントを適切に留置することができない。]
- (4) 1本のステントを複数狭窄部へ留置すること。[ステントの離脱や移動、誤留置につながるおそれがある。]
- (5) 良性腫瘍への留置。[腫瘍のステント内植によってステントが抜去できなくなるおそれがある。]
- (6) 穿孔を有する胆管への留置。[胆管からの胆汁の漏れがステントによって増悪する可能性がある。]
- (7) 非常に細い肝内胆管への留置。[組織を損傷するおそれがある。]
- (8) リピオドール等の油性造影剤との併用。[本品の樹脂素材の損傷・破損等により本品が正常に機能しなくなるおそれがある。]

## 【形状・構造及び原理等】


## 1. 構造

本品は、胆管に留置することが可能な自己拡張型の金属ステントで、デリバリーシステムに金属ステントが収納された製品となっている。

ステント本体には12個のエックス線不透過性マーカがついており、ディスタル・プロキシマルに各4個、センターに4個のマーカがあり、ステント位置が容易に視認できるよう設計されている。透視下での留置を容易にするため、デリバリーシステム上にエックス線不透過性マーカが付いている。

## 2. 外観図

## ステント

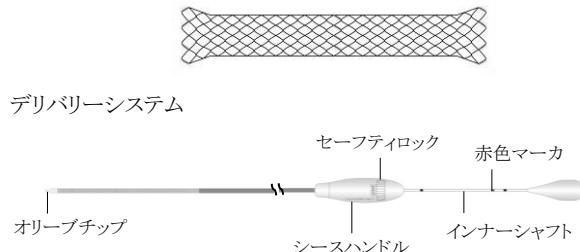

## &lt;主な原材料&gt;

\*\* ニッケルチタン合金、金、ポリウレタン、ポリエーテルブロックアミド、ポリアミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリテトラフルオロエチレン、プラチナ・イリジウム、ステンレス鋼、ABS

## 3. 原理

ステントはデリバリーシステムに圧縮された状態で収納されており、胆管等の狭窄部位にデリバリーシステムを移行し、デリバリーシステムのシースハンドルを引くことで、収納されたステントが胆管内に自己拡張する。留置されたステントは、自己拡張により胆管狭窄部の管腔内開通性を維持する。

## 【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡的、経皮的、開腹術下に胆囊(胆囊、胆囊管及び胆管系)に挿入し、排のう、排液、灌流、狭窄部位の拡張・支持、狭窄の予防等の処置を行うために使用するステントである。デリバリーシステムにより閉塞部へ送達される。なお、本品は滅菌済みディスポーザブル製品のため、1回限りの使用でステントの再装填、再使用はできない。

## 【使用方法等】

## 1. 準備

- ・ 内視鏡又はエックス線透視装置
- ・ 直径0.96 mm (0.038 inch)以下のガイドワイヤ
- ・ 拡張用バルーンカテーテルおよびバルーンインフレーションセット

## 2. 使用手順

- (1) 内視鏡又はエックス線透視装置を用いた狭窄部位の確認
  - ① 内視鏡又はエックス線透視装置を用いて狭窄部位の両端の位置を確認する。
  - ② 必要に応じて、ステント留置前に狭窄部位を使用する拡張用バルーンの添付文書に従い、推奨圧まで拡張する(前拡張)。
- (2) ステントサイズの決定
  - ① 狹窄部位の長さを測定する。
  - ② 一本のステントで狭窄部位を十分に覆うよう狭窄部位に対して長めのステントを選択する。
- (3) ステント留置の準備
  - 経皮的に留置する場合
    - ① エックス線透視下でガイドワイヤを狭窄部位のデリバ


- リーシステム挿入位置まで進める。この際、ガイドワイヤはステントの留置予定部位より遠位部まで進める。
- ② 生理食塩液でデリバリーシステムの内腔をフラッシュし、デリバリーシステム先端から生理食塩液が出ることを確認する。
  - ③ ステントの誤留置を防止するために、ハンドルのバルブがしっかりとロックされていることを確認する。
  - ④ ガイドワイヤに沿って、狭窄部位にデリバリーシステムを挿入する。
  - ⑤ エックス線透視下で、ステントに設けられた両端のマークの間に狭窄部位が位置するようにデリバリーシステムを配置する。

#### 経内視鏡的に留置する場合


- ① 内視鏡を十二指腸乳頭部まで進める。
  - ② 内視鏡のチャンネルを通じてデリバリーシステム挿入位置までガイドワイヤを進める。
  - ③ 生理食塩液でデリバリーシステムの内腔をフラッシュし、デリバリーシステム先端から生理食塩液が出ることを確認する。
  - ④ ステントの誤留置を防止するために、ハンドルのバルブがしっかりとロックされていることを確認する。
  - ⑤ ガイドワイヤに沿って、狭窄部位にデリバリーシステムを挿入する。
  - ⑥ エックス線透視下で、ステントに設けられた両端のマークの間に狭窄部位が位置するようにデリバリーシステムを配置する。
- (4) ステントの留置
- ① インナーシャフトがセーフティロックで確実に固定されているか確認し、デリバリーシステムをガイドワイヤに沿わせて狭窄部を越えるように進めること。



- ② デリバリーシステムが狭窄部へ到着したら、セーフティロックを矢印方向に回し緩める。

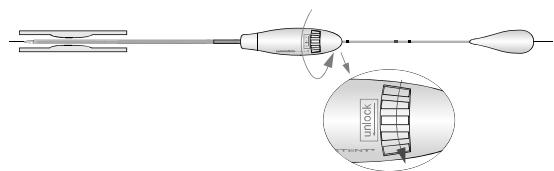

- ③ インナーシャフトを片手でしっかりと持ち固定した状態で、シースハンドルを手前側にゆっくり引く。

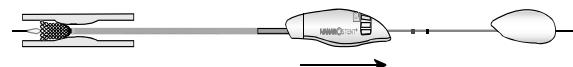

- ④ ステントが完全に留置された後デリバリーシステムを抜去すること。

#### \*\* ⑤ 患者からガイドワイヤを抜去する。


#### 3. 手技後

- (1) 手技後、エックス線透視又は内視鏡にて留置部位を確認すること。
- (2) 必要に応じて、定期的にフォローアップを行い、ステントの移動、穿孔又は閉塞の確認を行うこと。
- (3) ステントが完全に展開するのに留置後24~48時間かかることがある。必要に応じてバルーン拡張を行うこと。ただし、腫瘍を拡張することにより、穿孔、出血又はステントの移動が生じることがある。
- (4) ステントを留置後、一定期間開存を持続することができる。ステントを留置した後、ステントの位置及び形状が維持されているかを確認するためフォローアップを行うこと。患者の状態によるが、留置後の第1週目及び3ヶ月毎に定期的なフォローアップを行うこと。


- (5) ステントの破損又は移動が疑われる場合、又はフォローアップ時に確認された場合、エックス線透視又は内視鏡検査を行うこと。術者の判断により、新しいステント又はステント内の追加留置をすること。
- (6) ステント留置後、化学療法及び放射線治療を行わないこと。腫瘍が小さくなることでステントの移動、又は、粘膜性出血のリスクが増大するおそれがある。
- (7) 本品の長期の開存性は確立されていない。定期的に確認をすること。

#### \* <使用方法等に関連する使用上の注意>


- (1) ステントを展開させた状態でデリバリーシステムを挿入しないこと。
- (2) ステントの展開時にインナーシャフトを動かさないこと。ステントの留置位置にずれが生じ、胆管に損傷を与える可能性がある。

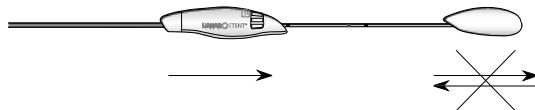

- (3) ステント展開中にシースハンドルがインナーシャフトにある赤いマークを超えた後は、ステントの再格納、位置変えは不可能となる。

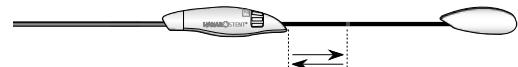

- (4) オリーブチップがステントに引っ掛かった場合などはステントが更に展開するのをしばらく待つこと。またはデリバリーシステム全体を前後に優しく抜けるように数回動かし、抵抗がなければゆっくりと引き抜くこと。

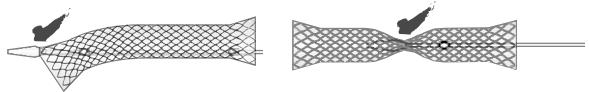

#### 【使用上の注意】

##### 1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- \* (1) ニッケルに対してアレルギーを有する患者。[本品のステント留置によってアレルギー反応が生じることがある。]
- \* (2) 慢性出血を伴う腫瘍を有する患者。[大量出血につながるおそれがあるため、本品のステント留置前に適切な治療を施すこと。]

##### 2. 重要な基本的注意

- \* (1) 蠕動運動や放射線療法又は細胞分裂阻害剤の投与により腫瘍が小さくなることで、ステントが移動することがある。
- \* (2) 強い蠕動運動によりステントが破損することがある。
- \* (3) ステント留置後の拡張は推奨しない。
- \* (4) 造影剤が付いたガイドワイヤはデリバリーシステム内に引っかかることがあるため、ガイドワイヤに付着した造影剤は滅菌水又は生理食塩液で洗うこと。

#### \*\* ⑤ 磁気共鳴画像診断(MR)との適合性(自己認証による)

##### ① MRI適合性

非臨床試験及び電磁/熱モデリングの結果より、本ステントは以下の条件でMR適合である。

- ・ 静磁場強度:3 T又は1.5 T(テスラ)
- ・ 最大空間傾斜:3,000ガウス/cm以下
- ・ MRシステムでの全身平均非吸収率(SAR):1.3 W/kg

##### ② 高周波誘導加熱

上記の環境で、15分間スキャンした場合の予想される最大温度上昇は6°C以下である。

##### ③ イメージング・アーチファクト

非臨床試験において、3テスラMR装置を用い、スピニエ  
コーパルススキャンした時、ステントの周囲から約14 mm  
程度広がっているのが確認された。

\* 3.不具合・有害事象

(1) 重大な不具合

- ① ステントの破損
- ② ステントの誤留置
- ③ ステントの移動

(2) その他の不具合

- \*\* ① デリバリー・システムのキック、破損

- ② ステント閉塞

(3) 重大な有害事象

- ① 死亡
- ② 穿孔

(4) その他の有害事象

- ① 出血
- ② 疼痛
- ③ 発熱
- ④ ステント内の腫瘍形成
- ⑤ ステント周辺の腫瘍の過成長
- ⑥ 炎症
- ⑦ 粘膜過形成
- ⑧ 浮腫
- ⑨ びらん
- ⑩ 感染症

**【保管方法及び有効期間等】**

**1.保管方法**

直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管すること。

**2.有効期間**

3年(自己認証による)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

**選任製造販売業者:**

ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

電話番号:03-6853-1000

**製造業者:**

大韓民国 M.I.Tech Co., Ltd  
エム・アイ・テック社