

高度管理医療機器

機械器具 7 内臓機能代用器  
除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ

JMDN コード：70515000

## アマヴィア Sky HF-T (条件付 MRI 対応)

### 再使用禁止

#### 【警告】

##### 1. MRI 検査について

- 1) 磁気共鳴画像診断装置（MR 装置）は BIOTRONIK 社の条件付き MRI 対応機器のみを植込んだ患者に対して、特定の条件下において使用可能である。MRI 検査の実施にあたっては【使用方法等】3. MRI 撮像可能条件を満たす場合のみとすること。
- 2) MRI 検査は、関係学会の定める施設基準を満たす施設のみで可能であり、検査にあたっては実施条件を厳格に遵守すること。  
MRI 検査を実施するにあたり、循環器医師、放射線科医師、診療放射線技師（または臨床検査技師）、ならびに臨床工学技士（または臨床検査技師、あるいは看護師）の各々は所定の研修を受けること。
- 3) MRI 対応植込み型デバイスに関する情報や注意事項について、患者への教育を徹底すること。

##### 2. 併用医療機器

- 1) 本品を植込んだ患者に【使用上の注意】2. 相互作用 2) 併用注意の項に記載されている医療機器を使用した場合は、使用後に本品の機能が正常であるかを確認すること。[電磁干渉等による機能不全が生じている可能性がある。]
- 2) 本品の植込み時に閾値測定等リードを介して使用するテスト装置は CF 形のものをを使用すること。また、患者周辺の AC 電源から電気を供給している機器は、必ず正しくアースを接続すること。[外部装置からの漏れ電流により、心筋の損傷や不整脈が生じることがある。]

##### 3. 使用方法

- 1) ペーシングと自己脈が競合していないことを確認すること。[ペースメーカ起因性不整脈が発生することがある。]
- 2) 患者毎に適切な間隔にてフォローアップを行い、ペーシング閾値、センシング閾値、リードインピーダンス等を測定すること。[閾値の上昇、リード固定位置移動、リード損傷等によるペーシング不全やセンシング不全が発生することがある。]
- 3) 速い心拍によって虚血性心疾患等の増悪が予想される患者に対し、必要以上に高いレートでペーシングしないこと。[虚血性心疾患等を誘発することがある。]

#### 【禁忌・禁止】

##### 1. 適用対象（患者）

- 1) 房室伝導障害を有する患者に対する心房単腔ペーシング（AAI（R）、AAT（R）、AOO（R）ペーシング）を行わないこと。[ペーシングによる効果が発現しない。]
- 2) 自己調律とペーシングが競合するような場合の非同期ペーシングを行わないこと。[ペースメーカ起因性不整脈が発生することがある。]
- 3) Off モードは、ペースメーカに依存している患者や、僅かな期間でもペースメーカの機能が停止すると影響を受ける可能性のある患者には使用しないこと。[ペーシングが行われない。]
- 4) 慢性心房粗動、慢性心房細動を有する患者、PMT（Pacemaker Mediated Tachycardia）を引き起こす緩慢な逆行性伝導を有する患者に対する DDD（R）、VDD（R）モードによるペーシングを行わないこと。[同期して高レートの心室ペーシングとなる（心房トラッキング）。]
- 5) ペースメーカ症候群の患者、逆行性伝導又は心室ペーシングの開始と共に動脈圧が低下する患者に対する心室単腔ペーシング（VVI（R）、VVT（R）、VOO（R）、VDD（R）及び DDI（R）（自己調律がペースレートを超えるような場合）モードによるペーシング）を行わないこと。[適切な血行動態を維持できない。]
- 6) DVI（R）ペーシングは、自発の心房リズムとペーシングが競合する場合や心房静止（Atrial Standstill）の場合に使用しないこと。[ペースメーカ起因性不整脈発生の恐れ及び効果を得られないことがある。]

##### 2. 併用医療機器【【使用上の注意】2. 相互作用 1) 併用禁忌の項参照】

- 1) MRI 撮像可能条件を満たさない場合の MRI 検査。[本品の故障や、非同期モードへの移行、ペーシングの抑制、あるいはペーシングレートの上昇とすることがある。]
- 2) 滅菌極低周波治療器（電気利用の滅菌治療）。[オーバーセンシングによりペーシングが抑制されることがある。]
- 3) 高周波/低周波治療の実施。[ペーシングの抑制、あるいは基本レートによる非同期ペーシングへの移行とすることがある。エネルギーが高いとペースメーカが破損したり、電極が接触する心筋組織を焼灼することがある。]
- 4) 低周波治療器（経皮的電気刺激装置：TENS）。[ペーシング出力が抑制されたり、本体のモードが非同期モードに移行する可能性がある。]
- 5) マイクロ波治療器（ジアテルミー）。[発生する熱によって故障する場合等がある。]
- 6) 超音波治療の実施。[ペースメーカ、リードは音波を集中させる場合がある。]
- 7) 植込み型除細動器（ICD）。[単極ペーシングパルスは ICD の作動に影響し、不適切な治療を誘発することがある。]

##### 3. 使用方法

- 1) 再使用禁止
- 2) 再滅菌禁止
- 3) 本品の植込み時やフォローアップ時に専用プログラマ以外を使用しないこと。[電磁干渉等により本品の動作異常等が生じることがある。]


#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 構成・寸法等


| 型式                    | Amvia Sky HF-T | Amvia Sky HF-T QP     |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 刺激様式                  | 単極/双極 変更可      | 単極/双極 変更可             |
| リードコネクタ様式             | IS-1 型         | IS-1 型 x2<br>IS4 型 x1 |
| 寸法 (mm) (幅×高さ×厚さ)     | 53×52×6.5      | 53×53×6.5             |
| 質量 (g)                | 26.9           | 31.2                  |
| 容積 (cm <sup>3</sup> ) | 14             | 15                    |
| 付属品                   | トルクレンチ         |                       |

##### 2. 形状・主な原材料

Amvia Sky HF-T

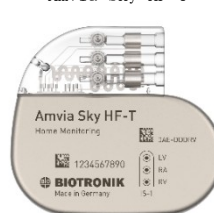

Amvia Sky HF-T QP

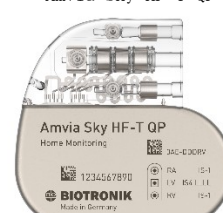

X 線識別マーカ：☿

トルクレンチ



主な原材料：チタン、シリコン、エポキシ樹脂、ポリスルホン

##### 3. 作動・動作原理

電池で作動し、弱い電気刺激を定期的に出力する電子機器である。電気刺激は本体に接続されたリードによって心筋に伝えられる。ごく一部の心筋組織に刺激を与えると心臓全体に興奮が伝わる心筋の特性を利用し、心筋に必要な電気刺激を加えて心臓の拍動を正常に行わせるものである。

#### 4. 予想寿命(自社基準)

| 型式                    | 予想寿命      | 条件              |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| Amvia Sky HF-T<br>および | 7 年 8 箇月  | 60bpm、3.0V、500Ω |
| Amvia Sky HF-T QP     | 10 年 4 箇月 | 60bpm、2.5V、600Ω |

#### 【使用目的又は効果】

##### 1. 使用目的

心臓に周期的に人工的な電気刺激を与えることによって、正常に近い心臓の収縮リズムを回復させ、患者を日常生活に復帰させることを目的に、胸部又は腹部に植え込んで使用する。また、併用機器であるテレメトリー式データ送信機/心電図電話伝送装置と組み合わせて使用することにより、自宅療養中に予定された定期外来より早い時期に加療の必要性を判断することを可能にするため、不整脈及びデバイスシステムの異常に関する情報を自動的に送信できる。本体は、撮像可能条件に適合する場合のみ限定的に MRI 検査が可能となる機器である。

#### \*【使用方法等】

##### 1. 植込み手順

本品の使用方法是「除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ」(以下、CRT-P)の一般的な植込み手順による。

一般的な植込み手順

- 1) 静脈の穿刺部よりリードを挿入し、心内壁の所定の位置にリード先端を固定する。
- 2) 閾値、心内電位およびリードインピーダンスをペーシングシステムアナライザ等で測定する。
- 3) 静脈への挿入部にリードを固定する。
- 4) すべてのリードのコネクタを、本体のコネクタポートに挿入する。
- 5) 本体の使用しないコネクタポートに、ブラインドプラグを差し込む。
- 6) 付属のトルクレンチを使用し、リードとブラインドプラグを固定ネジで締め、本体を皮下に植込む。
- 7) 創部を縫合する。
- 8) プログラマを用いて最終プログラミングを行う。

本体との適合性が確認されているリード

本体は、ISO 5841-3 に適合する IS-1 コネクタ又は ISO 27186 に適合する IS4 コネクタを有するペースメーカーリードが使用可能である。

本体に使用可能なプログラマ

| 販売名       | 承認番号             | 製造業者名       |
|-----------|------------------|-------------|
| リナミック     | 22300BZX00338000 | BIOTRONIK 社 |
| リナミック Neo | 30300BZX00082000 | BIOTRONIK 社 |

本体に使用可能な体外無線制御設備(テレメトリー式データ送信機/心電図電話伝送装置)

| 販売名          | 認証番号              | 製造業者名       |
|--------------|-------------------|-------------|
| カーディオメッセンジャー | 22100BZX00052000* | BIOTRONIK 社 |

\*バイオトロニックジャパン株式会社が組合せ医療機器として製造販売した、本品以外の CIEDs の構成品である本認証品を使用することもできる。

##### 2. MRI 検査手順

MRI 検査は、条件付き MRI 対応 CRT-P 専用の ID カード(確認カード)と CRT-P 手帳を所持し、医師に提示した患者で、特定の条件を全て満たしていると医師が判断した場合に限り、特定の医療機関で MRI 検査を受けることができる。

- 1) 確認カード及び CRT-P 手帳によって、CRT-P 及びすべてのリードが BIOTRONIK 社製の MRI 対応製品であることを確認する。
- 2) プログラマを用いて本品をインタロゲートし、ペーシング閾値・リードインピーダンス値・残存電池容量が MRI 撮像可能条件を満たしていることを確認する。
- 3) プログラマの「Follow-up」画面から「MRI」を選択、もしくは「Parameters」画面から「MRI」を選択し、MRI 設定画面から MRI program を ON 又は Auto にして、MRI 設定中のモード等を選択する。
- 4) MRI 撮像可能条件がすべて満たされることを確認した上で MRI 設定を行う。MRI 設定を行ってから MRI 設定を解除するまでは、患者の心拍を継続的にモニターする。
- 5) MR 装置の使用  
MRI 設定後、MRI 室に患者を移動させ、使用する MR 装置の仕様及び設定を確認後、以下を実施する。  
(1) 患者を患者テーブル(寝台)上に寝かせる。  
(2) 患者の血行動態を監視するモニターを患者に取り付ける。

##### 6) MR 装置の使用後

- (1) 患者を MRI 室から退室させ、プログラマを用いて本品のインタロゲートを行う。
- (2) MRI 設定解除用の画面から「Deactivated MRI」を選択して、MRI 設定前の設定に戻す。もしくは、「Parameters」画面から「MRI」を選択し、MRI 設定画面から MRI program の OFF を選択し、設定する。
- (3) ペーシング閾値やリードインピーダンス値等の測定値やパラメータに異常がないことを確認する。
- (4) 必要があれば、他のパラメータを再設定する。

##### 3. MRI 撮像可能条件

###### 1) 植込み医師/担当医師の確認事項

- (1) 遺残リードやアダプタ類など、MRI 非対応の植込み機器等が体内にないこと。

例：- 植込まれているデバイス以外の植込み型デバイス  
- 遺残リード(使用されていないリード)  
- リードアダプタ  
- リードエクステンション

- (2) 他の植込み型医療機器が植込まれている場合、当該機器が MRI 対応であることが製造業者によって確認されていれば MRI 撮像は可能である。ただし、植込まれている全ての医療機器に係る撮像可能条件が満たされており、かつ 5cm 以上の金属製医療機器がリードの近傍 4cm 未満の距離に無い場合に限る。

- (3) 当該ペーシングシステムが胸部に植込まれていること。

- (4) 本品とリードの組み合わせ  
本品と組み合わせる MRI 対応が確認されているリードは下表のとおりである。事前に、リードの種類毎にそれぞれ 1 本が本品に接続され植込まれていること。これら以外のリードが接続されている場合には MRI 検査は不可となる。

本体と組み合わせる MRI 対応が確認されているリード

| リードの種類             | 販売名                | モデル名                      | 承認番号             | 製造業者名          |
|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 心房リード <sup>注</sup> | ソリア JT             | Solia JT 53               | 22500BZX00275000 | BIOTRONIK<br>社 |
|                    | シエロ T              | Siello JT 53              | 22200BZX00782000 |                |
| 心房リード、<br>右心室リード   | ソリア S              | Solia S 45                | 22500BZX00050000 |                |
|                    |                    | Solia S 53                |                  |                |
|                    |                    | Solia S 60                |                  |                |
|                    | ソリア T              | Solia T 53                | 22500BZX00051000 |                |
|                    |                    | Solia T 60                |                  |                |
|                    | サフィオ S             | Safio S 53                | 22600BZX00250000 |                |
|                    |                    | Safio S 60                |                  |                |
|                    | シエロ S              | Siello S 45               | 22200BZX00783000 |                |
|                    |                    | Siello S 53               |                  |                |
|                    |                    | Siello S 60               |                  |                |
|                    | シエロ T              | Siello T 53               | 22200BZX00782000 |                |
|                    |                    | Siello T 60               |                  |                |
|                    | セトロックス S           | Setrox S 53               | 22000BZX00126000 |                |
|                    |                    | Setrox S 60               |                  |                |
|                    | デクストラス             | Model 4136                | 22000BZI00006000 |                |
|                    |                    | Model 4137                |                  |                |
| 左心室リード             | コロックス Pro OTW BP   | Corox ProMRI OTW 85-BP    | 22500BZX00291000 |                |
|                    |                    | Corox ProMRI OTW-S 85-BP  |                  |                |
|                    |                    | Corox ProMRI OTW-L 85-BP  |                  |                |
|                    | センタス ProMRI OTW BP | Sentus ProMRI OTW BP L-85 | 22600BZX00373000 |                |
|                    | コロックス OTW-L BP     | Corox OTW-L 85-BP         | 22400BZX00218000 |                |
|                    | コロックス OTW BP       | Corox OTW 85-BP           | 22000BZX01198000 |                |
|                    |                    | Corox OTW-S 85-BP         |                  |                |
|                    | センタス ProMRI OTW QP |                           | 22700BZX00073000 |                |
|                    | センタス OTW QP-L      | Sentus OTW QP L-85        | 22600BZX00528000 |                |

注: RA ポートに心房リードを接続せず IS-1 ブラインドプラグを使用した場合も MRI 対応となる。

##### 2) デバイス管理医師<sup>※1</sup>の確認事項

- (1) 患者が確認カードと CRT-P 手帳の両方を所持していること。
- (2) リードの植込み又は再固定後 6 週間を経過していること(42 日目は撮像不可)。

3) デバイス管理医師<sup>\*1</sup>/プログラマ操作者<sup>\*1</sup>の確認事項 (MRI 検査当日)

- (1) MRI 検査前のペーシング閾値が 2.0V (パルス幅 0.4ms) 以下であること (左心室は除く)。
- (2) MRI 検査前のリードインピーダンス値が 200~1,500Ω の範囲内であること。
- (3) バッテリステータスが ERI (選択的交換指標: Elective Replacement Indication) 又は EOS (サービス期間終了: End of Service) ではないこと。
- (4) MRI 検査前に MRI 設定を行うこと。
- (5) MRI 検査終了後に MRI 設定を解除し、かつ、ペーシング閾値、リードインピーダンス値、残存電池容量等が正常であることを確認すること。

4) 放射線医師<sup>\*1</sup>/MRI 検査実施者<sup>\*1</sup>の確認事項

- (1) MRI 検査を実施するのは、1.5T もしくは 3.0T の円筒型ボア装置であること。
- (2) 最大傾斜磁場スルーレートが 1 軸あたり 200T/m/s 以下であること。
- (3) 局所送受信コイルを胸部に使用しないこと (局所受信専用コイルは使用可能である)。
- (4) SAR (比吸収率) が、頭部 3.2W/Kg 以内、全身 2.0W/Kg 以内であること。
- (5) MRI 検査中は、MRI に対応している以下のいずれか 1 つの機器を用いて心拍を連続的にモニターすること。
  - ・心電図モニター ・パルスオキシメーター
- (6) 近接した部屋に電氣的除細動器を備え、必要な時に直ちに使用可能であること。

※1: デバイス管理医師、プログラマ操作者、放射線科医師、MRI 検査実施者とは、所定の研修を修了し、認定を受けた医療関係者のことを指す。

4. 使用方法等に関連する使用上の注意

1) 一般的な注意

- (1) 植込み時に電氣的除細動器を準備すること。
- (2) 交換の際にペーシング不全が予測される場合には、体外式ペーシングが直ちに使用できるように、事前に準備しておくこと。

2) 植込み時の注意

- (1) 本品はポケット内の筋組織に適切に固定すること。
- (2) 最大追従レートは患者に適した値に設定すること。
- (3) CLS モードへの設定は本品の植込み終了後に行うこと。植込み前に設定すると、植込み中や植込み後に不適切なレートでペーシングをおこなうことがある。CLS モードにおいては、植込み前に設定するとイニシャライゼーション (内部パラメータの最適化) に必要となるパラメータが適切に得られないため、植込み直後に不完全なイニシャライゼーションによる不適切なペーシングレートが発生する可能性がある。
- (4) リード接続後、自動設定が開始される。オートイニシャライゼーションは、一度終了あるいは途中キャンセルすると再び作動させることができない。
- (5) 植込み前にプログラム変更を行わなかった場合は、オートイニシャライゼーション終了後に標準設定にて作動を開始する。この時、標準設定で ON になっている機能はすべて起動する。
- (6) 植込み前にプログラム変更が行われた場合、オートイニシャライゼーション終了後に、その変更した設定にて作動を開始する。
- (7) オートイニシャライゼーション終了後は自動リードチェック機能が起動しているため、リードを取り外すとリード極性を単極に変更してしまうことがある。このことは、植込み中だけでなく再手術や交換時にも発生するので注意すること。

3) 本品交換時の注意

- (1) 無理な力で本品からリードコネクタを抜くと、リードコネクタが破損することがある。
- (2) 心房/心室側のリードコネクタが、接続されている本品のコネクタ部からなかなか抜けない際には、リードを本体側に数回押し込んだ後、一定の力でゆっくりとひねりを加えながら抜くこと。
- (3) 交換の場合は、特にリードコネクタの電極部の汚れにより接触不良を引き起こしやすいので、念入りにコネクタの電極部を拭き取る。

4) リードについての注意

- (1) 本品にリードを接続するときは以下のことに注意すること。
  - ① リードのコネクタ部にシリコンオイルをつけないこと。
  - ② リードのコネクタ部に血液等がついていないこと。
  - ③ 本品のコネクタ内部に血液等が浸入していないこと。
  - ④ 本品のコネクタポートにリードのコネクタ部を挿入する前に固定ネジを締めないこと。
  - ⑤ リードをねじらないこと。
  - ⑥ トルクレンチは BIOTRONIK 社製を使用すること。
  - ⑦ トルクレンチを斜めに差し込まないこと。[トルク

レンチが斜めの状態ではしっかりと固定ネジが締められないだけでなく、ねじ穴が削られてトルクレンチが空回りする可能性がある。]

- ⑧ リードコネクタを本体に挿入する前に、コネクタポートの開口部から固定ネジの先端が見えなくなるまで付属のトルクレンチを用いて、固定ネジを緩めること。[固定ネジがコネクタポート内に突出していると、接続の妨げになったり、リードコネクタを損傷したりすることがある。緩め過ぎると固定ネジがコネクタブロックから外れたり、固定ネジでシーリングプラグを損傷したりすることがある。]
- ⑨ 本品とリードの接続には、必ず付属のトルクレンチを使用すること。[他のトルクレンチを使用した場合、固定ネジ又はシーリングプラグが損傷したり、リードと本体の接続不良が発生したりすることがある。]
- ⑩ リードのコネクタ部が本品のコネクタポートにしっかりと挿入されたことを確認してから固定ネジを締めること。
- ⑪ 付属のトルクレンチで時計方向に回し、カチカチという音が数回鳴るまで、固定ネジを締めること。
- ⑫ トルクレンチを抜く時には、誤ってネジを緩めることのないように真直ぐ慎重に抜くこと。不要なトルクが加わると接続不良になることがある。
- ⑬ リードが間違いなく各チャネルに接続されているかどうかを確認すること。左室/心房/右室のポートの見分け方は、本品の本体に表示されている。
- ⑭ クロススレッド (ネジ部の噛み合わせ不良) を防ぐため、固定ネジが完全にネジ穴から出るまで引き戻さないこと。リードが挿入されている間は、トルクレンチを固定ネジのスロットに残しておくこと。
- ⑮ リードを接続した際に、ペーシングが確認できる設定にし、設定どおりペーシング及びキャプチャ (捕捉) していることを心電図で確認すること。

- (2) 遺残リードが体内にある場合には、MRI 撮像可能条件を満たさないことに注意すること。

5) その他

- (1) 本品を高温で加熱すると破裂することがある。
- (2) 本品の心房キャプチャコントロールにおいては、5 拍中 2 拍以上の自己心房波の出現をもってキャプチャーロスと判定する。
- (3) 本品の心房キャプチャコントロールでは、洞停止の状況及び室房逆伝導が無い状況が同時に起こる等、自己心房波が感知できない場合には、心房閾値の測定が適切に実施できない。
- (4) 本品の Vp サプレッションはモードを DDD (R) - ADI (R) にプログラムすることで機能する。
- (5) Vp サプレッション機能中、DDD (R) モードから ADI (R) モードへの切替え基準判定中は心房イベント後の AV ディレイが 450ms に延長される。
- (6) Vp サプレッション機能中、以下のいずれかの条件が満たされた場合には ADI (R) モードから DDD (R) モードへ移行する。
  - ① 2 秒間、心室の自己脈が出現しない場合
  - ② 心室の自己脈を伴わない心房サイクルが 2 連続した場合
  - ③ 8 サイクルの間に心室の自己脈を伴わない心房サイクルが 3 拍 (初期設定値; 1~4 まで設定可能) あった場合
- (7) AV オプティマイゼーションにより算出される AV ディレイは AV ディレイ設定の参考とするための値である。
- (8) 最大追従レートは、患者に適した値に設定すること。心房期外収縮や筋電位、及びその他の電磁波障害 (EMI) によって、最大追従レートになってしまうことがある。高心室レートが負担となる患者には、低いレートに設定することが推奨される。
- (9) 自己房室伝導がある患者に対して、DDI モードでヒステリシスを使用する場合は、AV ディレイを自己房室伝導時間よりも短く設定すること。DDI モードでは、心房ペーシング後に AV ディレイよりも早い房室伝導で自己心室波が続くと、強制的にヒステリシスレートになる。
- (10) エクスターナルパルスコントロールで、高いレートでパルス振幅が大きくパルス幅が長い場合は、一時的に設定値よりも低いパルス振幅を出力する。プログラムを設定する際には、十分な安全マージンを取ること。
- (11) ファーフールドセンシング (心室波を心房側で感知する現象) が起こる状況でモードスイッチを ON にすると、頻回にモードが切り替わる”モードオシレーション”を引き起こす可能性がある。(この現象によって頻回にモードが切り替わると、非同期モード (DDI) から同期モード (DDD) に切り替わるタイミングにおいて、安全面への配慮から心室ペーシングパルスが 1 拍分抑制されることがある。) このようなモードオシレーション (及びパルスの抑制) を防止するために、心房感度を適切 (不用意に高感度にしないよう) に設定し、マーカ付き心内心電図等を用いて、ファーフールドセンシングが発生しないことを確認すること。また、感度設定による回避が難しい場合には、ファーフールドブランキングを調整することもある。

- (12) アフターポテンシャルの高いリードを使用した場合、VCC<sup>※2</sup>が適切に機能しないことがある。  
 ※2：VCC(Ventricular Capture Control:心室キャプチャコントロール)とは、その時々で最適かつ効率の良いペーシングをおこなうために心室のペーシング閾値をモニターし、閾値に対してパルス振幅を自動的にコントロールする機能である。
- (13) プログラムが原因でインタロゲートできなかつたり意図した設定にプログラムできないことがある。
- (14) テレメトリー不全や中断などのデバイスとプログラム間の通信エラーによって、プログラム上に誤ったデータが表示される可能性がある。ペーシングの有効性及び試験結果の妥当性を継続的にモニターするため、試験中は常に心電図モニターを使用すること。
- (15) 本品は、製品内部に保持されている設定パラメータ等のデータに異常を検出した場合に、この異常なデータによる本品の異常動作を防止するため、一時的にセーフティバックアップモード(バックアップ動作)に移行させる機能を有している。データ異常の発生はごく稀で、主にプログラムとの間の通信エラーや EMI 等が原因となる。発生後はプログラム上で通知され、「Re-Initialization(再初期化)」を行うよう指示されるので、表示されるメッセージに従って Re-Initialization を行うこと。Re-Initialization 完了後は、出荷時プログラムで動作するので、適切に再プログラムを行うこと。
- (16) Re-Initialization 後は、「Expected ERT」の値が表示されなくなるが、電池の消耗が進み、寿命が近づくと、再び表示されるようになる。また、ワンドレステレメトリー (RF テレメトリー) は 5 日間無効となる。
- (17) 使用前(保管中)は、本体にセーフティプログラムを転送しないこと。保管条件により(特に低温環境に曝された場合)、使用前に ERI ステータスを呈する現象を防止するため、出荷時は輸送専用モード (トランスポートモード) になっている。セーフティプログラムを転送すると、このトランスポートモードが解除されるため、転送後から使用するまでの間の保管条件によっては使用前に ERI ステータスを呈することがある。
- (18) 患者のモニタリング  
 不適切なパラメータ設定又は一時的なプログラム (フォローアップテスト) 時のプログラムの干渉またはテレメトリーの切断が患者に不適切なペーシングを引き起こすことがある。プログラムエラー又はタッチ画面の不具合により、プログラムの操作ができなくなった場合には、一時的プログラムを終了できない。テレメトリーが中断された場合には、患者の安全性を確保するため、以下の手順にて一時的なプログラムを終了すること。また、心電図及び患者の状態を持続的に監視すること。  
 ① プログラミングヘッドを 30cm 以上持ち上げ、自動的にパーマネットプログラムが再開されるようにする。  
 ② ワンドレステレメトリー (RF テレメトリー) の場合プログラムにてエンドセッションもしくは電源スイッチをオフにするか、ペースメーカを RF テレメトリーの範囲外 (3m 以上) まで移動させ、自動的にパーマネットプログラムが再開するようにする。
- (19) 本品が ERI の時には、RF テレメトリーは使用できない。
- (20) 感度の設定  
 植込み機器の感度として、単極の極性で 2.5mV 未満の値が設定されると、電磁場によるノイズ等が引き起こされることがある。単極の場合には 2.5mV 以上の値を設定することを推奨する。単極で 2.5mV 未満の値を設定するには、明確な臨床的ニーズが必要となる。このような値は、医師の監視がある場合にのみ設定し維持することができる。
- (21) 心房性頻拍の心室への伝導の防止  
 ① モードスイッチ機能が自動設定されていない場合には、モードスイッチを有効にする。  
 ② 急激な心室高レートを防止するため、上限レートと不応期を適切に設定する。  
 ③ 2:1 ブロックを避け、Wenckebach 対応ができるようにする。  
 ④ 心房心室間の制御されたモードスイッチングが頻繁に起こることを防止するため、すべてのパラメータを適切に設定する。
- (22) 左室ペーシングは、設定変更等では停止できない慢性横隔神経刺激が稀に発生する可能性がある。この場合には、心室ペーシング様式を RV に設定すること。
- (23) 左室ペーシングのみの場合にリードの脱落が発生すると、心室ペーシングの喪失及び心房性不整脈発生のリスクが生じる恐れがある。  
 ① 治療の喪失を考慮して、センシング及びペーシングのパラメータを決定すること。  
 ② デバイスへの依存度の高い患者では左室ペーシングのみの使用は推奨されない。  
 ③ フォローアップ時及び閾値検査時に、心室同期ペーシングの喪失を考慮すること。
- (24) 房室伝導障害のない患者では、心房頻拍が発生してレートが高くなると 160bpm を超えて右室に伝導する可能性がある。このような場合には、心室トリガ様式を OFF にするか、最大トリガレートを下げること。
- (25) 本品とプログラムの通信エラーが発生すると、誤ったデータがプログラムの上に表示される可能性がある。センシングテスト中は必ず体表面心電図を使用すること。これにより、測定の有効性を継続的にモニタリングし、テスト結果の妥当性をいつでも確認できるようになる。
- (26) ペーシング閾値テストまたはセンシングテスト中、テンポラリープログラムの振幅が不十分なため効果的なペーシングが行えない場合は、患者の血行動態に深刻な問題が生じる恐れがある。
- (27) デイスロジ等によりリードを再固定した場合は、製造販売業者に届け出ること。[MRI 撮像には再固定日から 6 週間経過している必要があるため]

## 【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

#### 1) 植込みの適応

本品の植込み適応は、「不整脈治療の非薬物治療ガイドライン」<sup>§1</sup>又はこれと同等以上のガイドライン等を参照のこと。

#### 2) 家電製品・周辺環境等に関する注意

次のような家電製品や電気機器等の使用やこれらへの接近、周辺環境によって電磁干渉等が生じ、ペーシングが抑制されて危険を伴うことがある。受攻期でのペーシングはより高い危険を伴い、連続した干渉波が発生した場合、干渉を検知している間、基本レート、センサレートはいずれか有効なレート、あるいはマグネットレートで非同期モードペーシングをする。さらにエネルギーが高いと、本体が破損したり、電極が接触する心筋組織を焼灼する場合もある。これらにより本品の機能が影響を受けることがある。これらが原因と思われる異常が認められたときは、これらから離れるか、使用を中止するよう患者に指導すること。

- (1) 漏電している電気機器 (通常使用して問題のない電気機器を含む) には絶対に触れないよう指導すること。
  - (2) 身体に通電したり、強い電磁波を発生する機器 (肩コリ治療器等の低周波治療器、電気風呂、医療用電気治療器等、高周波治療器、筋力増強用の電気機器 (EMS)、体脂肪計等) は使用しないよう指導すること。
  - (3) 空港等で使用されている金属探知器 (設置型・携帯型) に関する注意: CRT-P 手帳を係官に提示し、金属探知器を用いない方法で検査を受けるよう指導すること。
  - (4) 小型無線機 (アマチュア無線機 (ハンディタイプ・ポータブルタイプ及びモービルタイプ)、パーソナル無線機及びトランシーバ (特定小電力無線局のものを除く) 等) は使用しないよう指導すること。
  - (5) 店舗や図書館等公共施設の出入口等に設置されている電子商品監視機器 (EAS) に関する注意: 電子商品監視機器は分らないように設置されていることがあるため、出入口口では立ち止まらないで中央付近を速やかに通り過ぎるよう指導すること<sup>§2</sup>。
  - (6) 物流・在庫管理や商品等の精算、盗難防止等の目的で使用される RFID (電子タグ) 機器に関しての注意: 以下の事項を守るよう患者に指導すること<sup>§3</sup>。
    - ① ゲート型 RFID 機器<sup>※3</sup>: ゲート付近では立ち止まらずに中央付近を速やかに通り過ぎること。ゲート周囲に留まったり、寄り掛かったりしないこと。
    - ② 据置き型の RFID 機器 (高出力 950MHz 帯パッシブタグシステムに限る。): RFID 機器が設置されている場所の半径 1m 以内に近づかないこと。
    - ③ ハンディ型、据置き型 (高出力 950MHz 帯パッシブタグシステムを除く。) 及びモジュール型の RFID 機器: 植込み部位を RFID 機器のアンテナ部より 22cm 以内に近づけないこと。
- ※3: ここでは公共施設や商業区域などの一般環境下で使用される RFID 機器を対象としており、工場内など一般人が入ることができない管理区域でのみ使用される RFID 機器 (管理区域専用 RFID 機器) については対象外としている。
- (7) 誘導型溶鉱炉、各種溶接機、発電施設、レーダー基地、強い電磁波を発生する機器等には絶対に近づかないよう指導すること。
  - (8) IH 炊飯器や IH 調理器等の電磁気家電製品は強力な電磁場を作出するため、患者は使用中の電磁気家電製品近くにいない時間を短くするよう指導すること。特に IH 炊飯器は使用開始から終了まで「保温中」も含めて、使用中は常に強力な電磁波を放出するため、植え込まれた本品をそのような炊飯器に近づけないよう指導すること<sup>§4</sup>。
  - (9) 携帯電話端末等 (スマートフォン等の無線 LAN を内蔵した携帯電話端末を含む) を使用する場合は以下の事項を守るよう指導すること<sup>§9</sup>。
    - ① 携帯電話端末等を本品から 15cm 程度以上離すこと。

- ② 携帯電話端末等を使用する際には、本品の植込み部位と反対側の耳を使用する等すること。
- ③ 携帯電話端末等を携帯する場合、常に 15cm 程度以上本品から離して携帯するか電波を放射しない状態に切り替えること（電源を OFF 又は、電波を OFF（電波を OFF 可能な携帯電話端末等の場合）にする）。
- (10) キーを差し込む操作なしでドアロックの開閉やエンジン始動・停止ができるシステムを搭載している自動車等の場合、当該システムのアンテナ部から発信される電波が、本品の出力を一時的に抑制する場合があるので、以下の点に注意するよう患者に指導すること<sup>85</sup>。
- ① 本品を植え込まれた患者が当該システムを搭載した車両へ乗車する場合には、車両に搭載されたアンテナ部から植込み部位を 22 cm 以上離すこと。なお、ドアの開閉時には、アンテナ部から電波が一時的に発信されるので、必要以上にドアの開閉を行わないようにすること。
- ② 運転手等が持つ車載アンテナとの通信機器（以下「携帯機」という。）を車外に持ち出すなど車両と携帯機が離れた場合、アンテナ部から定期的に電波が発信される車種があるので、本品を植え込まれた患者が乗車中には、携帯機の車外への持ち出しを行わないようにすること。
- ③ 駐車中においてもアンテナ部から定期的に電波が発信される車種があるので、車外においても車に寄り掛かったり、車内をのぞき込む又は車に密着するような動作は避けること。
- ④ 他の者が所有する自動車に乗車する場合は、当該システムを搭載した車種かどうか確認すること。
- (11) 非接触型 IC カード（各種交通機関の出札システムやオフィス等の入退出管理システムで使用する）システムの読み取り機（アンテナ部）から植込み部位を 12cm 以上離すよう指導すること<sup>86</sup>。
- (12) 全自動麻雀卓等での遊戯は避けるよう指導すること。
- (13) 磁石又は磁石を使用したもの（マグネットクリップ、マグネット式キー等）を植込み部位に近づけないよう指導すること。
- (14) 磁気治療器（貼付用磁気治療器、磁気ネックレス、磁気マット、磁気枕等）を使用する場合、植込み部位の上に貼るもしくは近づけることは避けるよう指導すること。
- (15) エンジンのかかっている自動車のボンネットを開けて、エンジン部分に近づかないよう指導すること。
- (16) 農機（草刈り機、耕運機等）、可搬型発電機、オートバイ、スノーモービル、モーターボート等を操作・運転する場合、露出したエンジン付近には近づかないよう指導すること。また、電動工具等は使用中に近づかないよう指導すること。
- (17) 下記の電気機器は使用しても心配ないが、頻繁にスイッチを入れたり、切ったりしないよう指導すること。  
電気カーペット、電気敷布、電子レンジ、電気毛布、テレビ、ホットプレート、エアコン、空気清浄機、加湿器、電気コタツ、電気洗濯機、電気掃除機、トースター、ミキサー、ラジオ、ステレオ、ビデオ、DVD プレーヤー、ブルーレイディスクプレーヤー、ハードディスクレコーダー、コンピュータ、無線 LAN、コピー機、ファックス、補聴器等。
- (18) 電気自動車（プラグインハイブリッド車を含む）の充電器が、本品のペースング出力が一時的な影響を与える場合があるので、以下の点に注意するよう患者に指導すること<sup>810</sup>。
- ① 電気自動車の急速充電器は使用しないこと。
- ② 急速充電器を設置している場所には、可能な限り近づかないこと。なお、不用意に近づいた場合には、立ち止まらず速やかに離れること。
- ③ 電気自動車の普通充電器を使用する場合、充電中は充電スタンドや充電ケーブルに密着するような姿勢はとらないこと。
- 3) 磁気等を発生する医用電気機器・周辺環境等に関する注意  
医用電気機器治療又は診断に使用する医療機器の影響は、装置のタイプや使用するエネルギーレベルによって異なるので、これらの機器を使用している間は本品が正しく機能しているかモニターし、使用後は本品をチェックすること。2. 相互作用の項に記載の医療機器が干渉源になる可能性がある。
- (1) 本品は自動リードチェックの際や除細動ショック等によってバックアップモードに移行した場合、単極ペースングに切り替わることがあることに留意すること。  
施設等の周辺環境によって電磁干渉等が生じ、ペースングが抑制されて危険を伴うことがある。受攻期でのペースングはより高い危険を伴い、連続した干渉波が発生した場合、干渉を検知している間、基本レート、センサレート、のいずれか有効なレート、あるいはマグネットレートで非同期モードペースングをする。さらにエネルギーが高いと、本体が破損したり、電極が接触する心筋組織を焼灼する場合もある。また、プログラマを使用している際にノイズ等が見られ、プログラマが正常に機能しないことがある。周辺に存在する医用電気機器等が原因と思われる異常が認められたときは、これらから離れるか、医用電気機器等の使用を中止すること。
- (2) 本品を植え込んだ患者の X 線 CT 検査に際し、本体に X 線束が連続的に照射されるとオーバーセンシングが起こり、
- 本品のペースング出力が一時的に抑制される場合があるので、本体に X 線束を 5 秒以上照射しないように十分注意すること（2. 相互作用の項参照）。
- (3) 本体の植込み部位にパルス状の連続した X 線束が照射されるとオーバーセンシングが起こり、本品のペースング出力が一時的に抑制される場合があるので、本体の植込み部位に X 線束を照射しないよう十分に注意すること（2. 相互作用の項参照）。
- 4) MRI 検査及び MRI 設定について
- (1) MRI 検査は患者又はペースングシステムに対して望ましくない影響を与える可能性があるが、反対に植込み型医療機器が MRI 検査に対して悪影響を及ぼす場合もある。植込み型医療機器が撮像視野に含まれる場合、又はその近くにある場合、アーチファクト、歪み、及び障害が発生する可能性がある。撮像パラメータ等を設定する際は、上記について考慮すること。
- (2) MRI 検査時に設定する MRI 設定により、電池の消費が増加する可能性があるので注意すること。
- (3) MRI 設定のプログラム後にパラメータを変更しないこと。  
[MRI 設定が無効となる。]
- (4) 植込み前やオートイニシャライゼーション中の本品には MRI 設定をプログラムしないこと。
- (5) MRI AutoDetect 機能が有効に設定されている間、予期しないパラメータの設定変更を防ぐため、植込み部位近傍に磁力源を近づけないよう患者に指導すること。
- (6) ペースメカ依存患者において MRI AutoDetect 機能を利用する場合、キャブチャコントロールを有効に設定することが望ましい。
- 5) ホームモニタリング
- (1) 本品の適用及び禁忌は、ホームモニタリングの使用の如何には影響されない。診断ツールとしてのホームモニタリング機能は、ペースメカの診断及び治療に影響を及ぼさない。ホームモニタリングの使用には医師がインターネット等を利用してホームモニタリングデータベースへアクセスできる環境が必要である。また、患者は電話回線やインターネット回線などの通信回線を利用してホームモニタリングサービスセンターへデータ送信できるように、適切なホームモニタリング機器（カーディオメッセンジャー）の設置が必要となる。  
ホームモニタリングは不整脈及びデバイスシステムの異常を定期的な通院によるフォローアップと比較し早期に発見することが可能である。医師はホームモニタリングデータに基づき、患者に早めの通院を依頼することもあるが、医師から患者への適時連絡を約束するものではない。患者が体に不調を感じた場合、必ず医療機関に連絡を行い、適切な指示を受けることを指導すること。
- 6) その他患者への指導事項
- (1) 本品を植込んだ患者に次の注意を促すこと。
- ① 本品やリードに損傷を与えたり、植込み位置が移動してしまう可能性があるため、植込み部位を圧迫したり、叩いたり、むやみにいじったりしないこと。
- ② R-モードにプログラムされている場合、衝撃や振動が繰り返されるような動き（乗馬、手持ち削岩機の使用等）をするとペースングレートが上昇する可能性があるため、このような行動を控えること。
- ③ 患者向けガイドブック（「ペースメカのはなし」）を熟読すること。
- 7) フォローアップ（詳細は取扱説明書参照）
- (1) 本品を植込んだ後は少なくとも 3~4 ヶ月毎に、プログラマを用いた対面もしくは遠隔モニタリングにてフォローアップを実施し、電池の消耗、作動状況、患者診断情報等を確認すること。対面でのフォローアップの間隔は、前述の確認項目に加え、病態や患者の自覚症状等を考慮し設定すること。
- (2) 本品に使用されている電池の一般的な特性として、予想寿命に近い場合、電池電圧が急激に低下したり、電池内部抵抗値が急激に上昇する場合等があるので、フォローアップ時に注意すること。予想寿命に近い場合、対面フォローアップ期間の短縮等を検討し、注意すること。
- (3) 選択的交換指標 (ERI: Elective Replacement Indication) プログラム画面上に ERI 表示された場合、又はマグネットレートが ERI マグネットレート<sup>※4</sup> (80bpm) を示した場合を交換指標とする。ERI に達すると、設定モードによってベシックレートが 4.5%~11% 減少する。選択的交換指標に達したら、本品を直ちに交換すること。また、交換指標が現れなくても期待寿命<sup>※5</sup>を過ぎたら、フォローアップ期間の短縮等を検討し注視すること。  
※4: マグネットを近づけると (マグネット効果が Auto の場合) プログラムされたモード設定により V00 モード、A00 モード、D00 モードに変わること留意すること (V00 モード等の固定モードでは競合ペースングにより不整脈が発生する可能性があるため)。最初の 10 拍のペースングレートはマグネットレート、つまり、BOS (Beginning Of Service) 時には 90bpm、ERI 時には 80bpm である (マグネ

ット効果が AUTO の場合)。  
 ※5：標準プログラムにおける期待寿命は、【形状・構造及び原理等】4. 予想寿命の項を参照し、パルス振幅の設定が 3.0V 以下である場合には、この期間を目安にフォローアップ期間の短縮を検討すること。パルス振幅の設定が 3.0V よりも高い場合には、期待寿命は短くなるので、より早い段階でフォローアップ期間の短縮を考慮すること。  
 (4) 患者自身に点検して頂くこと：患者向けガイドブック（「ペースメーカーのはなし」）を参照すること。  
 (5) フォローアップ時に異常なリードインピーダンスの上昇や低下等を認めた場合には、ペースング極性の変更等の措置を講じ、インピーダンスが正常化するかの確認すること。必要に応じ追加の設定変更を行うこと。  
 (6) 併用する薬剤によりペースング閾値が変化する場合があるため、適切な間隔にてペースング閾値を測定すること。閾値変化に伴うペースング治療の効果が得られない可能性がある場合には、患者の閾値に応じた設定変更を行い、ペースング効果が得られていることを確認すること。（2. 相互作用の項参照）

## 2. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

### 1) 併用禁忌（併用しないこと）

| 医療機器の名称等                                | 臨床症状・措置方法          | 機序・危険因子                                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 磁気共鳴画像診断装置（MRI）<br>（MRI 撮像可能条件を満たさない場合） | 本体交換               | 強い磁場の影響により本体が故障する可能性がある。                                                        |
|                                         | プログラマによる再設定        | 電磁干渉により本体のモードが非同期モードに移行したり、ペースングが抑制されたり、あるいはペースングレートが上昇する可能性がある。                |
| 鍼電極低周波治療器（電気利用の鍼治療）                     | 治療器の使用中止           | オーバーセンシングにより、ペースングが抑制される可能性がある。                                                 |
| 高周波／低周波治療器                              | 高周波／低周波治療器の使用中止    | 電磁干渉により、非同期ペースングに移行する、又はペースングが抑制される可能性がある。                                      |
| 低周波治療器（経皮的電気刺激装置：TENS）                  | 治療器の使用中止           | ペースング出力が抑制されたり、本体のモードが非同期モードに移行する可能性がある。                                        |
| マイクロ波治療器（ジアテルミー）                        | 本体交換               | 発生する熱によって故障する可能性がある。                                                            |
|                                         | 治療器の使用中止<br>体外式除細動 | 電磁干渉による非同期ペースングによって心室細動を誘発する可能性がある。                                             |
|                                         | 治療器の使用中止           | ペースング出力が抑制されたり、本体のモードが非同期モードに移行する可能性がある。                                        |
|                                         | 治療器の使用中止           | リードが植え込まれている場合は、そのリードが使用されているか否かにかかわらず、短波及びマイクロ波により、電極周囲が熱せられて心臓組織を損傷させる可能性がある。 |
| 超音波治療器                                  | 併用不可               | 本体、リードは音波を集中させることにより故障する可能性がある。                                                 |
| 植込み型除細動器                                | 併用不可               | 本体の単極ペースングパルスにより、不適切なショックや治療を誘発する可能性がある。                                        |

### 2) 併用注意（併用に注意すること）

| 医療機器の名称等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|----------|-----------|---------|
|----------|-----------|---------|

| 医療機器の名称等                               | 臨床症状・措置方法                                  | 機序・危険因子                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般電気手術器（電気メス）<br>※1                    | 本体交換                                       | ペースング出力が永久に停止する可能性がある。                                                                    |
|                                        | 治療器の使用中止、体外式除細動                            | 心室細動が誘発される可能性がある。                                                                         |
|                                        | 治療器の使用中止                                   | ペースング出力が抑制されたり、本体のモードが非同期モードに移行する可能性がある。                                                  |
|                                        | 治療器の使用中止                                   | ペースングレートが上限レートまで上昇する可能性がある。                                                               |
|                                        | プログラマによる再設定                                | ある状況下では、本体がバックアップモードに移行したり、交換指標が表示される可能性がある。                                              |
|                                        | 末梢脈を絶えず触診したり、末梢動脈圧、心内圧をモニターして心臓の動きを把握する。   | ECG モニター装置が干渉される。                                                                         |
| 体外式衝撃波結石破碎装置<br>※2                     | 本体交換                                       | ビームの焦点にあたると、本体が破壊される可能性がある。                                                               |
|                                        | 治療器の使用中止、体外式除細動                            | 電磁干渉により本体のモードが非同期モードに移行したり、ペースングが抑制されたり、あるいはペースングレートが上昇する可能性がある。                          |
|                                        | センサオフ                                      | ペースングレートの不適切な上昇。                                                                          |
|                                        | ペースングに同期した衝撃波                              | 心房細動や心室細動等が生じる可能性がある。                                                                     |
| 放射線照射治療装置<br>※3                        | 本体が直接被曝しないようにする。                           | 高線量の電離放射線（癌治療の目的で行われるコバルト照射や直線加速器により生ずる）は、本体内部の CMOS 回路に影響する可能性がある。                       |
|                                        | 一時的体外ペースングの準備をする。                          |                                                                                           |
|                                        | もし放射線照射をする組織が植込み部位に近い場合、本体の位置を移動することを推奨する。 |                                                                                           |
| 除細動装置<br>※4                            | 本体交換                                       | 本体保護回路の故障が生じる危険がある。                                                                       |
|                                        | 本体交換                                       | 体外式除細動器の放電により、永久的なペースング閾値の上昇を招く可能性がある。                                                    |
|                                        | リード交換                                      | 電極遠位端の心筋焼灼が生じる可能性がある。                                                                     |
|                                        | プログラマによる再設定                                | 本体がバックアップモードに移行したり交換指標が表示されたりする可能性がある。                                                    |
|                                        | プログラマによる再設定又は体外式ペースメーカーの使用                 | 体外式除細動装置の放電により、一時的なペースング閾値の上昇を招く可能性がある。                                                   |
| X 線 CT 装置及び X 線 CT 装置を組み合わせた医療機器 § 7※5 | プログラマによる再設定又は体外式ペースメーカーの使用                 | X 線束が連続的に照射される CT 検査に際し、本体内部の CMOS 回路に影響を与えること等により、オーバーセンシングが起これ、ペースング出力が一時的に抑制される可能性がある。 |

| 医療機器の名称等                     | 臨床症状・措置方法                 | 機序・危険因子                                                                                |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| X線診断装置・X線透視診断装置・X線発生装置等 §8※6 | プログラマによる再設定又は体外式ペースメーカの使用 | パルス状の連続したX線束が照射された場合、本体内部のCMOS回路に影響を与えること等により、オーバーセンシングが起これ、ペーシングパルス出力が一時的に抑制されることがある。 |
| 抗不整脈薬（アミオダロン塩酸塩等）※7          | プログラマによる再設定               | 抗不整脈薬の作用により、ペーシング閾値が変化する場合がある。                                                         |

#### 併用注意の相互作用の低減方法

- ※1 電気メスを使用する場合、ペースメーカ依存等の患者は必要に応じて非同期モードにプログラムすること。電気メスとその不閉電極との電流経路を本品及びリードからできる限り遠ざけること。電気メスによる影響の度合は、電気メスの種類、止血電流と切開電流、電流経路及び本品とリードの状態によって変わるが、電気メスの出力は必要最小限に止め、短期間に、間欠的に、不規則パーストで行うこと。可能な限り双極型電気メスを使用すること。体外式ペースメーカ及び除細動装置を使用できるようにしておくこと。
- ※2 結石破碎装置を使用する場合、本品を結石破碎ビームの焦点から十分離すこと。本品が腹部に植込まれていない限り、碎石術に伴う危険性は限られるが、心房細動や心室細動の危険性をさけるために衝撃波はペーシングに同期させること。
- ※3 放射線照射治療の場合、放射線からの距離に関わらず、本体を放射線が透過しない物質にて遮蔽すること。もしくは直接本体に照射しない等の対応をとること。本品の作動状態を心電図で継続的に確認し、治療後はペースメーカ機能が正常に動作していることを確認すること。結果として生ずる損傷は、被曝後すぐに分からないことがあるので注意すること。
- ※4 除細動装置を使用する場合、本品や心筋の損傷の危険性を減らすため、パドルの位置は本品から十分離し、パドルとパドルを結ぶ軸が本品とリード先端を結ぶ軸に直角になるようあてること。
- ※5 X線束が連続的に照射されるCT検査に際しては、植込み部にX線束を5秒以上連続照射しないようにする。やむを得ず、植込み部位にX線束を5秒以上連続して照射する検査を実施する場合には、患者に“両腕挙上”をさせる等して、本体の位置を照射部位からずらすことができないか検討すること。それでも植込み部位にX線束を5秒以上連続的に照射することが避けられない場合には、検査中、競合ペーシングをしない状態で固定ペーシングモードに設定するとともに、脈拍をモニターすること。又は、一時的体外ペーシングの準備を行い、使用すること。
- ※6 ・パルス状の連続したX線束を照射する透視・撮影（数秒以内での連続した撮影、パルス透視、DA撮影、DSA撮影、シネ撮影等）を行う場合、一時的にペーシングが抑制され、徐脈性不整脈の発生やその影響によるめまい、失神等が現れる可能性がある。
- ・パルス状の連続したX線束を照射する場合には、本体の植込み部位にX線束を照射しないようにすること。
- ・やむを得ず、本体の植込み部位にパルス状の連続したX線束を照射する場合には、患者に“両腕挙上”をさせる等をして本体の位置を照射部分からずらすことができないか検討すること。それでも本体の植込み部位にX線束の照射を避けられない場合には、検査中、競合ペーシングをしない状態で固定ペーシングモードに設定するとともに、脈拍をモニターすること。又は一時的ペーシングの準備を行い、使用すること。
- ※7 抗不整脈薬の作用により、ペーシング閾値が変化し、ペーシング効果が得られない可能性があるため、閾値に応じてペーシング設定の変更を考慮すること。
3. 不具合・有害事象
- 1) 重大な不具合
- (1) 出力停止を含む機能不全  
ペースメーカ等の電子機器では、予想不可能かつ偶発的に回路構成部品あるいは電池の故障により適切な治療ができなくなることがある。
- (2) 電池早期消耗  
ペースメーカ等の電子機器では、予想不可能かつ偶発的に回路構成部品あるいは電池の故障により電池早期消耗が発生し、適切な治療ができなくなることがある。[電池が消耗してきている（電池早期消耗を含む）場合には、電池内部抵抗値、電池電圧又はマグネットレート測定するこ

とによりその度合いを確認することができるため、ペースメーカ植込み後はフォローアップを行うこと。]

- (3) ペーシング不全及びセンシング不全  
ペースメーカ等の電子機器では、予想不可能かつ偶発的に回路構成部品あるいは電池の故障により、またリードの接続不良あるいはリードに発生した不具合によりペーシング不全及びセンシング不全が発生し、適切な治療ができなくなることがある。
- 2) その他の不具合
- (1) テレメトリー不全  
ペースメーカ等の電子機器では、予想不可能かつ偶発的に回路構成部品又は電池の故障によりテレメトリー不全が発生することがある。
- (2) テレメトリー不全  
医療機関内での検査の際、他の医療機器や測定機器、電源事情等による電磁干渉の影響により交信が不能となるテレメトリー不全が発生することがある。[テレメトリー不全が起きた場合には、電磁干渉の影響を受けない環境下での動作確認を実施すること。改善が見られない場合には、速やかに製造販売業者又は販売業者に連絡すること。]
- 3) 重大な有害事象
- (1) 死亡：出力停止又はペーシング不全により心停止状態が持続し、死亡につながる可能性がある。
- (2) 死亡：センシング不全又は持続的なノイズのセンシングにより非同期ペーシングに移行し、心室細動を誘発することにより死亡につながる可能性がある。
- (3) アダムス・ストークス発作：出力停止又はペーシング不全により心停止状態が数秒間以上持続するために卒倒することがある。卒倒が原因になり二次的な被害が発生する恐れがある。
- 4) その他の有害事象  
ペースメーカ起因性頻拍、横隔膜刺激、横隔神経刺激、大胸筋攣縮（トゥイッチング）、不快感、生体反応（アレルギー等）、線維化組織形成、刺激閾値の上昇、ペースメーカ症候群、皮膚腐爛、皮膚のただれ・発赤、血液浸出、圧迫壊死、体液滞留、足首や手のはれ、血栓症、血腫、空気塞栓、気胸、感染
- ・MRI検査に伴う有害事象  
ペーシング及びセンシング不全（リード発熱による電極付近の組織損傷による）、ポケットの組織損傷（本体の発熱による）、ディスロジ、本体の移動、本体及びリードの振動、不適切なプログラミング、不適切な治療、回路又は電池の予測できない故障、VT/VF及びAT/AF（競合ペーシング及び誘導電流のセンシングによる）、循環虚脱、デバイスとプログラマの通信不良、一時的な電池電圧の低下

#### 【保管方法及び有効期間等】

※詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 保管方法
- (1) 本品は5℃～30℃の環境で保管すること。短期的には-10℃～45℃での保管が可能である。
- (2) 本品に衝撃を与えないこと。
- (3) 本品は、マグネットや電磁干渉(EMI)源から離れた場所に保管すること。
2. 有効期間
- (1) ラベルに表示された使用期限内に使用すること。

#### 【承認条件】

1. 関連学会と連携の上、実施施設基準及び実施者基準を設け、安全性を確保できる施設及び本品に関する十分な知識を有する医療従事者により本品の使用及びMRI検査が行われるよう、適切な措置を講ずること。
2. MRI検査を行うための条件について、医療従事者に対する研修及び患者に対する教育を徹底し、十分なサポート体制を構築し、安全性の確保に努めること。

#### 【主要文献及び文献請求先】

1. 主要文献
- §1 日本循環器学会／日本不整脈心電学会合同ガイドライン：不整脈非薬物治療ガイドライン(2018年改訂版)。
- §2 厚生労働省医薬食品局：盗難防止装置等による電波の医用機器への影響. 医薬品・医療用具等安全性情報 No. 203, 2004.
- §3 厚生労働省医薬食品局：UHF帯RFID機器及び新方式携帯電話端末の心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器へ及ぼす影響について. 医薬品・医療機器等安全性情報 No. 237, 2007.
- §4 厚生労働省医薬局：IH式電気炊飯器等による植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器及び脳・脊髄電気刺激装置（ペースメーカ等）への影響について. 医薬品・医療用具等安全性情報 No. 185, 2003.

- §5 厚生労働省医薬食品局：使用上の注意の改訂について（その175） 植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器（いわゆるスマートキーシステムとの相互作用）。医薬品・医療機器等安全性情報 No. 224, 2006.
- §6 厚生労働省医薬局：ワイヤレスカードシステム等から発射される電波による植込み型の医用機器（心臓ペースメーカ及び除細動器）への影響について。医薬品・医療用具等安全性情報 No. 190, 2003.
- §7 厚生労働省医薬食品局：X線 CT 装置等が植込み型心臓ペースメーカ等へ及ぼす影響について。医薬品・医療機器等安全性情報 No. 221, 2006.
- §8 厚生労働省医薬食品局：使用上の注意の改訂について（その210） 植込み型除細動器（X線診断装置等との相互作用）。医薬品・医療機器等安全性情報 No. 263, 2009.
- §9 総務省：各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針。平成 28 年 11 月。
- §10 厚生労働省医薬食品局：電気自動車の充電器による植込み型心臓ペースメーカ等への影響に係る使用上の注意の改訂について。医薬品・医療機器等安全性情報 No. 302, 2013.

2. 文献請求先：バイオトロンックジャパン株式会社  
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-19  
恵比寿ビジネスタワー  
TEL：03-3473-7485

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者： バイオトロンックジャパン株式会社

外国製造業者： バイオトロンック欧州合資会社  
(BIOTRONIK SE & Co. KG)  
ドイツ連邦共和国

