


全自動血液凝固測定装置 CA-7000

【形状・構造及び原理等】

１．構成

本装置は装置本体、サンプラ、電源ユニット、および空圧源で構成されており、オプションにてグラフィックプリンタが接続できます。

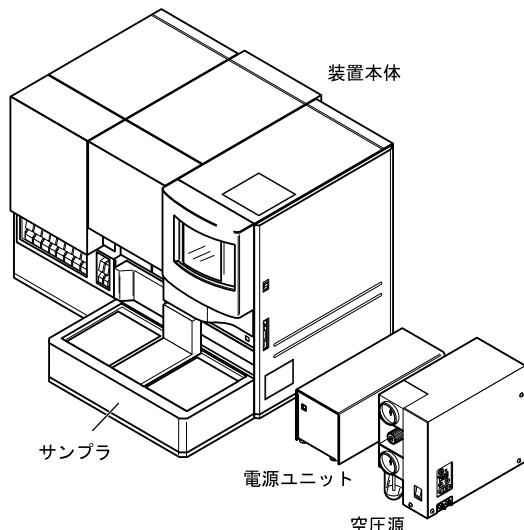

２．電氣的定格

定格電圧： 100 V $\pm$ 10% 50/60 Hz

電源入力（本体）： 1200 VA 以下

電源入力（空圧源）： 250 VA 以下

※詳細は本装置の取扱説明書「第 1 章 CA-7000 について」を参照してください。

３．形状及び寸法

	寸法(mm) (幅×奥行き×高さ)	重量(kg)
装置本体	約 1050×約 765×約 620	約 145
サンプラ	約 570×約 330×約 258	約 12
電源ユニット	約 190×約 380×約 220	約 17
空圧源	約 195×約 395×約 333	約 15.5

・キャップピサユニット装着時の装置本体重量は約 148 kg です。

４．機能及び動作原理

本装置は、生物活性法（凝固法）、合成基質法および免疫比濁法により、血液凝固機能の分析を行います。

１）生物活性法（凝固法）

定量した血漿を一定時間加温したあとに試薬を添加します。

試薬を添加した試料に光（波長 660 nm）を照射して、血液が凝固する過程を散乱光の変化として検出します。この散乱光の変化を凝固反応曲線として作成し、パーセント検出法で凝固時間を算出します。

２）合成基質法

定量した血漿を一定時間加温したあとに試薬、発色性合成基質を添加します。

この試料に光（波長 405 nm）を照射して、発色性合成基質が発色する過程の吸光度変化を透過光の変化として検出します。

３）免疫比濁法

定量した試料（血漿または血清）を一定時間加温したあとに安定化試薬、抗体感作試薬を添加します。

この試料に光（波長 575 nm または 800 nm）を照射して、抗体感作試薬が抗原抗体反応することによる吸光度の変化を透過光の変化として検出します。

※詳細は本装置の取扱説明書「第 10 章 原理」を参照してください。

【使用目的又は効果】

１．使用目的

本装置は、血液凝固分析装置です。

【使用方法等】

１．設置方法

１）設置条件

- ① 水のかからない所に設置してください。
- ② 必ず接地をしてご使用ください。
- ③ 高温、高湿、ホコリ、直射日光などの悪影響を受けないところに設置してください。
- ④ 設置時及び運搬時に強い振動や衝撃をあたえないように注意してください。
- ⑤ 化学薬品の保管場所や換気の悪い場所に設置しないでください。

取扱説明書を必ず参照してください。

2) 使用環境条件

- ① 周囲温度は 15～30℃（最適使用温度 23℃）、相対湿度は 30～85%の範囲内で使用してください。
- ② 環境温度、湿度に適応しない場合、空調管理してください。

2. 使用方法

1) 測定準備

- ① 洗浄液の点検と補充
洗浄液タンクを確認し、不足している場合は補充します。
- ② 電源の投入
使用する30分以上前に、本体ならびに周辺機器の電源を投入します。
- ③ 装置の点検
電源スイッチを入れると装置は自己診断を行います。
- ④ 試薬のセット
測定に必要な凝固試薬、オーレンベロナール緩衝液および試薬洗浄液を準備し、装置にセットします。
- ⑤ サンプルチューブの補給
測定に必要な量のサンプルチューブを準備して、補給します。
- ⑥ 検量線の確認
検量線が正しく設定されていることを確認します。
- ⑦ 精度管理
コントロール血漿やその他の精度管理手法により、データをチェックします。
- ⑧ 検体の準備
検体の入った採血管をラックに並べ、サンプルにセットします。1ラックには採血管を10本までセット可能です。
- ⑨ 測定オーダの登録
測定オーダの登録を行います。

2) 測定

- ① スタンバイ表示を確認後、測定開始キーを押し、スタートさせます。
- ② 装置は自動的に血液の有無を判断して攪拌、吸引、測定を行います。
- ③ サンプルにセットされた試料を全て測定完了すれば、自動的に終了停止します。また、サンプル動作中に緊急検体の依頼があれば、サンプル動作を中断し、割り込み測定が可能となります。

3) 測定結果

- ① 測定結果は、記憶検体処理により LCD 画面に表示されます。
- ② グラフィックプリンタを接続している場合、検査伝票等を印字することもできます。またホストコンピュータへ接続している場合、測定結果を送信することもできます。

4) 測定終了後の処理

- ① ピペットの洗浄
ピペット洗浄処理を実行し、ピペットを洗浄します。
- ② 電源オフ
本体ならびに周辺機器の電源スイッチを切ります。

5) 定期保守

- ① コントロール血漿やその他の精度管理手法により、定期的に精度管理を実施し、測定値の信頼性を確保します。また定められた保守項目を定期的に行い、装置を安定した状態に保ってください。

※詳細は本装置の取扱説明書「第2章 測定の準備」、「第3章 測定登録」および「第4章 測定」を参照してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意事項

使用前には機器の状態を確認してください。

1) 使用前

- ・印字用紙の残量、洗浄液タンクの液量、電源コードの接続をチェックしてください。

2) 使用時

- ・コントロール血漿を用いて精度管理を実施してください。
- ・精度管理は、少なくとも1日1回以上実施し、装置が正常に動作していることを確認してください。
- ・抗凝固剤は3.8%、3.2%、または3.13%のクエン酸ナトリウム溶液を使用してください。
- ・バーコードリーダのレーザー光を直接凝視したり、人体に長時間さらさないでください。
- ・セットした試薬を使用しないときは、蓋をしてください。
- ・装置全般にわたって、異常がないか、たえず監視してください。
- ・測定動作中に装置に異常が発生した場合は、動作停止ボタンを押して測定動作を停止してください。
- ・検査室の停電などで装置を緊急停止する必要がある場合は、装置の電源スイッチを切ってください。

3) サンプル使用時の注意

- * サンプルをご使用の場合、以下の項目について注意してください。
- *

- ① 検体へのバーコードラベルの貼り方には注意してください。
※詳細は取扱説明書の「第2章 測定の準備」を参照してください。
- ② サンプルの右槽、左槽および測定ラインに汚れや異物がないことを確認してください。
- ③ ラックの底に汚れや異物が付着していないか、また、損傷や変形していないことを確認してください。

④サンブラ測定動作中は、手で測定ラインまでラックを押し込まないでください。

⑤サンブラ測定動作中は、測定ライン上のラックには、触れないように注意してください。

⑥サンブラ測定動作中に、「送り込み動作異常」「横送り動作異常」「ラック動作異常」のエラーが発生したときには、検体番号と測定結果にずれが発生していないか、測定ライン上のラックおよび送り出された直後のラックに挿入している全ての検体の測定結果を確認してください。

※詳細は取扱説明書の「第9章 トラブルシューティング」を参照してください。

4) 使用後

- ・シャットダウン操作を行い、操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態にもどしたのち、電源スイッチを切ってください。

2. 一般的注意事項

- 1) 本機器の使用経験の全くない方は単独で使用しないでください。
- 2) 本機器は、スクリーニング用の検体検査機器です。測定結果に基づく臨床判断は、臨床症状や他の検査結果等と合わせて医師が総合的に判断してください。
- 3) 本機器は精密な測定機器であり、機器の近傍で携帯電話等の使用等、電磁環境下での使用をしないでください。測定結果に影響を与える恐れがあります。
- 4) 故障したときは、取扱説明書に明示された範囲で責任者が処置をし、それ以外の故障修理は専門家にまかせてください。

3. 不具合・有害事象

1) 不具合

- ・電源が入っている間、静電気を帯びた手がピペットに触れないようにしてください。

4. その他の注意

- ・CA クリーン I は絶対に、CA クリーン II 等の酸性溶液と混ぜて使用しないでください。
- ・検体や試薬に直接接触しないよう手袋等を着用してください。
- ・装置の液体ラインを保守・点検するとき、ならびに使用済みサンプルチューブ等を廃棄するときは、手袋等を着用してください。
- ・使用試薬の開封後は、ホコリ・ゴミや菌等が入らないように注意してください。
- ・使用期限を過ぎた試薬を使用しないでください。

5. 廃棄方法

- ・本装置を廃棄されるときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令および地方自治体の条例に従って処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

装置は常温、常湿で貯蔵してください。

これよりも過酷な条件で貯蔵・保管される場合は、装置内流路の試薬を完全に水抜きする必要がありますので、当社支店・営業所へ相談してください。

2. 有効期間・使用の期限（耐用期間）

使用開始（据付）後5年：自己認証（当社データによる）

3. 保守部品の基本保有期間

販売中止後8年

但し、保守部品の製造あるいは調達が不可能となり、上記保有期間を保てない場合は、別途ご連絡いたします。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- 1) 毎日の作業終了時、ピペット洗浄処理を行ってください。
- 2) 毎日の作業終了後または約24時間に一度、もしくは必要に応じて次の作業を行ってください。

①使用済みサンプルチューブの廃棄

②試薬ホルダの結露除去

- 3) 毎日の作業終了後、次の作業を行ってください。

①廃液タンク（オプション）の排液の廃棄

②空圧源の逆流防止チャンバの液量確認と液抜き

- 4) 週に一度、装置本体の次の箇所を清掃してください。

・装置表面

・洗浄スピッツ周辺

- 5) 必要に応じて、次の保守を行ってください。

①空気圧の調整

②流路の洗浄液補充および洗浄剤充填

③ピアサの拭き取り（キャップピアサユニット装着時）

④サプライ品の交換

・試薬の補充

・サンプルチューブの補充

・洗浄液の補充

・ランプの交換

・ピアサの交換（キャップピアサユニット装着時）

・空圧源のヒューズの交換

- 6) 月に一度、下記の作業を行ってください。

・洗浄液タンク内部の洗浄

・廃液タンク内部の洗浄

少なくとも 1 年ごとに当社の技術員、または当社の認定する技術員
による定期保守点検を行い、交換の必要な部品は交換してください。
保守契約にご加入されることをお勧めします。

※詳細は本装置の取扱説明書「第 6 章 装置の保守とサプライ部品の交換」を参照してください。

＊ ＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕〔製造元〕

シスメックス株式会社

神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 〒651-0073

Te1 078-265-0500

緊急連絡先：0120-413-034

（カスタマーサポートセンター）

受付時間：月～金曜日（祝祭日を除く）09:00～17:35