


機械器具 50 開創又は開孔用器具  
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 70948009

## S & T 插管用喉頭鏡

### 【形状・構造及び原理等】\*


#### 1. 形状・構造\*

(1) S & T 喉頭鏡

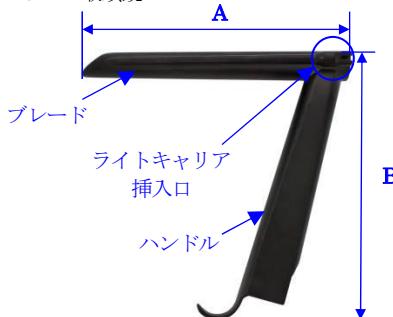

商品名	商品コード	全長 A(mm)	ハンドルの長さ B(mm)
S&T 喉頭鏡	50-215-06	183.0	142.0

(2) S & T ライトキャリア

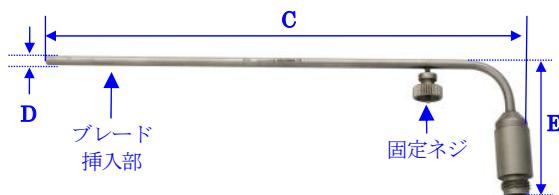

商品名	商品コード	全長 C(mm)	幅 D(mm)	縦 E(mm)
S&T ライトキャリア	50-217-36	171.0	3.5	47.5

(3) S & T チェストサポート\*



商品名	商品コード	長さ F(mm)	先端部の長さ G(mm)
S&T チェストサポート	50-101-00	346.0	90.0

#### 2. 原材料(接触部の組成)\*

ステンレス鋼、チタンコーティング、シリコンゴム

#### 3. 動作原理\*

ブレードの左右側面にある挿入口のいずれか一方に、光源(一般汎用品)に接続したS & T ライトキャリアを挿入する。ハンドルを把持し、S & T ライトキャリアを装着したブレードを喉頭前庭に挿入し、S & T ライトキャリアによる光で照らしながら喉頭及びその周辺の観察、診断、治療を行う。

### 【使用目的又は効果】

本品は、喉頭前庭に挿入し、喉頭及びその周辺の観察、診断、治療に使用する医療器具であり、ハンドルとブレードの一体形状をしている。また、ファイバーケーブルを内蔵したライトキャリアが付属する。

### 【使用方法等】\*

#### 1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認すること。特に、初回使用時には、滅菌前に本品の洗浄を2回以上行うこと。

#### 2. 準備・操作\*

- (1) ブレードの左右側面にある挿入口のいずれか一方に、S & T ライトキャリアを挿入し、固定ネジで締め、ブレードとS & T ライトキャリアを固定する。
- (2) 光源装置に接続した光源(一般汎用品)をS & T ライトキャリアに取り付ける。
- (3) 光源装置の電源を入れ、先端が発光していることを確認する。
- (4) ハンドルを把持し、ブレードを喉頭前庭に挿入し、喉頭及びその周辺の観察、診断、治療を行う。
- (5) 必要に応じて、S & T チェストサポートを接続して胸部をサポートする。

#### 3. 使用後\*

- (1) S & T チェストサポートを接続している場合は、取り外す。
- (2) S & T ライトキャリアから接続している光源(一般汎用品)を取り外す。
- (3) 固定ネジをゆるめ、S & T ライトキャリアをブレードから取り外す。
- (4) 【保守・点検に係る事項】1~3に示すように洗浄・滅菌する。

### 【使用上の注意】\*\*

#### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。
- (2) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・磨耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
- (4) 使用時に、破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。
- (5) S & T ライトキャリアは、超音波洗浄及び高压蒸気滅菌法・乾熱滅菌をしないこと。
- (6) 感電を防ぐため、電気メス等の電気手術器との接触を避けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】\*, \*\*

#### 1. 洗浄方法\*, \*\*

- (1) 血液、分泌物、組織、又は骨等の付着物を除去する。
- (2) 可視的な汚れがあれば流水下でブラッシングし、超音波トレイを用いて洗浄する。

(3) 自動洗浄機を用いて洗浄後、乾燥させる。

## 2. 製造業者推奨洗浄方法＊＊

本品への分泌物等の付着物の固着を避けるため、使用後直ちに付着物を除去するか、適した洗浄剤もしくは消毒剤に浸すこと。その後、以下のステップに従い洗浄、滅菌する。

### <事前洗浄>

(1) 本品全体を洗浄液に10分間浸す。

(2) 柔らかいブラシ又はスポンジ等でブラッシングし、付着物を全て除去する。このとき、ワイヤーブラシやスチールウールの使用は避ける。

(3) ウォーターピストル(3.8bar 静圧)で20秒間洗い流す。

(4) 洗浄液を用いた超音波トレイの中で、40°Cで15分間洗浄する。

(5) ウォーターピストル(3.8bar 静圧)を用いて、20秒間以上洗い流す。

### <自動洗浄>

(1) 洗浄機に詰め込み過ぎないようにし、洗浄機内でしっかりと固定されていることを確認する。

(2) 洗浄機の使用方法に応じて、的確な手順で洗浄する。このとき、全ての洗浄プログラムが正常に行われていることを確認すること。

例) 推奨自動洗浄プログラム

種類	プロセス
Vario-TD プログラム	① 冷水による、4分間のプレ洗浄 ② 排水 ③ 40°Cでの洗浄剤の投与 ④ 55°Cのアルカリ性洗浄剤または45°Cの酵素洗浄剤による5分間の洗浄 ⑤ 排水 ⑥ 3分間の中和 ⑦ 排水 ⑧ 2分間の中間すすぎ ⑨ 排水

(3) 乾燥させる。

## 3. 滅菌方法＊＊

高圧蒸気滅菌にて滅菌する。S&T ライトキャリアは高压蒸気滅菌・乾熱滅菌以外の方法で滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	暴露時間	形式	乾燥時間
132°C以上	最低4分間(フルサイクル)	プリバキューム	最低10分間

## 4. 使用者による保守点検事項

(1) 本品は、使用前点検により、正しく組立が施されていること、可動部が正常に作動し、損傷、変形等がないことを確認すること。

(2) 再使用時には、上記に示したように洗浄、滅菌したことを確認すること。

(3) 使用後は速やかに洗浄液に浸漬させ、血液や組織等が乾燥し固着化することを避けること。

(4) 目視にて残存物がないことを確認すること。特に、ジョイント箇所、及び凹凸箇所等細部の残存物に注意すること。

(5) 目視にて残存物が確認された場合には、柔らかいブラシを使用し、残存物を完全に取り除くこと。表面の損傷原因となるため、スチール製ブラシ等の硬い素材のブラシ及びクレンザー(磨き粉)等の使用は避けること。

(6) 超音波洗浄機及び自動洗浄装置の使用に際しては、各装置付属の使用説明書に順じて行うこと。

(7) 本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。

(8) 腐食を避けるため、消毒液又は洗浄液に長時間浸漬させないこと。また、浸漬後は、完全にすすぐこと。

(9) 各施設において、本品の滅菌に関するバリデーションが適切に行われ、有効性が確認された滅菌サイクルにおいては、上述とは異なる滅菌条件で滅菌を行うことが可能であること。

(10) 滅菌後は、滅菌処理が正確に行われたことを示すためにインジケーションを使用し、直射日光を避けて適切に保管すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

### 製造販売業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番20号

TEL: 03-3811-1131

FAX: 03-3811-1727

### 外国製造業者

シュピゲル ウント テイス メディツィンテヒニック ゲーエムベーハー (ドイツ)

Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH (Germany)