

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 短期的使用泌尿器用フォーリーカテール JMDNコード: 34917002  
**ハイドロジェルコート フォーリー カテール**  
(採尿バッグトレイ(セーフガード))

再使用禁止

【禁忌・禁止め】

- 再使用禁止。使用後は廃棄し、再滅菌したり再使用したりしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

本品は、逆流防止チャンバー、スプラッシュガードII排液口、ニードルレスサンプリングポート付採尿バッグである(容量2000mL)。本品はEOG滅菌済みである。

<構成>

構成	数量
採尿バッグ(2000mL)	1
アンダーパッド	1
プラスチック製手袋	1双
穴あきドレーブ	1
綿球	3
潤滑ゼリー(潤滑剤)	1
プラスチック製セッジ	1
10mL滅菌水入りシリソジ	1注1) **
専用トレイ	1
10%ポビドンヨード液	1注1)

注1)組合せにより、同梱されない製品がある(同梱されている製品は直接の包装に記載している)。

2. 原材料

プラスチック製手袋: ラテックスフリー、パウダーフリー




【使用目的又は効果】

本品は留置導尿用及び膀胱洗浄用等に使用する膀胱留置用バルーンカテールである。カテールは湿潤時に潤滑性を示す表面処理を有する。又、構成品として、尿バッグ、10%ポビドンヨード水溶液などを有する場合がある。なお、本品は構成品を組み合わせて滅菌品とする製品であり、一回限りの使用で使い捨て、再使用しない。

【使用方法等】

本品の構成品は、使用する手順の通りに包装されている。

- 包装を広げ、清潔野として使用する。
- 専用トレイの一一番上にはプラスチック製手袋とアンダーパッドを置いている。これらは、そのまま使用できる。
- 穴あきドレーブを患者に被せる。
- 患者に必要な準備を行った後、カテールを挿入する。
- ハンガーフックを開き、ベッドのフレーム又はサイドボードへ採尿バッグを取り付ける(FIG. 1A)。又は、固定紐をベッドのフレームの後ろ側にまわし、ハンガー本体にある2つのフックへ引っ掛けで固定する方法もある(FIG. 1B)。排尿チューブがたるまないよう寝具に固定する止め具も用意されている(FIG. 2)。

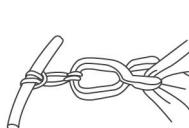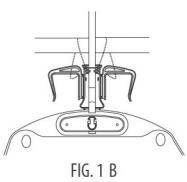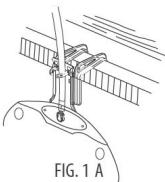

- 排尿口を開放し尿を排出するには、スプラッシュガードの白いレバーを時計回りに動かす。排尿口を閉じるときは、レバーを反時計回りに、カチッとロックされるまで動かす(FIG. 3)。

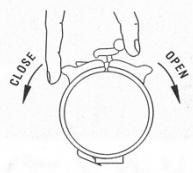


FIG. 3

- 尿標本を採取するには、サンプリングポート表面を消毒剤で拭く。ルアーシリンジあるいはブランチチップカニューラの先端をニードルレスサンプリングポートの中央に挿入する(FIG. 4)。標本を採取したらシリソジを取り外す。

注意: 尿標本の採取に注射針を使用する際は、注射針をニードルレスサンプリングポートの外縁に挿入すること。針挿入時の尿のリーケの可能性を防止する。

注意: ルアーロック方式のシリソジは使用不可 [サンプリングポートに挿入できないため] (FIG. 4)。

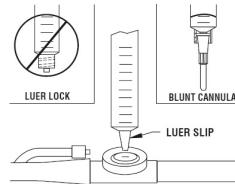


FIG. 4

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 包装の水濡れしたものは使用しないこと。
- バルーンを拡張する際に、規定量以上の滅菌水を注入しないこと【バルーンが破裂又は収縮しない危険性があるため】。
- カテールに直接、針を刺して尿の採取をしないこと【カテール機器の損傷や、尿路感染の原因になる危険性があるため】。
- 体動等でねじれたり折れががたりしてカテールが閉塞する危険性があるので、カテールの固定方法に注意し使用すること。
- 排尿を確認できない場合は、カテールが閉塞していないこと、カテールが折れていないことを確認すること。
- MRI撮影時には、バルブ部を撮影野から外して撮影すること【撮影部位によっては、バルブ内の金属スプリングによりアーチファクトが出る可能性があるため】。
- 排液チューブを引っ張りやねじれの力が加わらないよう管理すること【引っ張りやねじれにより、排液チューブが採尿バッグから外れる可能性があるため】。

2. 相互作用

- 併用禁忌(併用しないこと)

- オリーブ油、白色ワセリン等の動物性油脂、植物性油脂、鉱物性油脂を含んだ潤滑剤、造影剤もしくは薬剤(軟膏剤等)を絶対に使用しないこと【バルーンが破裂する危険性があるため】。
- バルーンを拡張する際は、滅菌水以外は使用しないこと【造影剤を使用した場合には、バルーンが破裂する危険性がある。生理食塩液を使用した場合には、結晶化レインフレーションルーメンが閉塞してバルーンが収縮しなくなる危険性がある。空気を使用した場合には、空気が抜けてバルーンが収縮しカテールが抜ける危険性がある】。

3. 不具合・有害事象

カテールの留置操作中あるいは留置中に、以下の不具合・有害事象がまれにあらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。


(1) 重大な不具合

- 拔去不能  
バルーンを収縮させてカテールを抜去することが困難な場合(以下「拔去不能」という)は、以下の手順に従って泌尿器科医師等の指導の下で対処すること。  
拔去不能時の処置には以下の2通りの方法がある。
  - バルーンを破裂させないで滅菌水を抜く非破裂法
  - バルーンを破裂させる破裂法バルーン破裂法では破裂後バルーンの破片がカテールから分離し、膀胱内に残る可能性が高くなるので、まずバルーン非破裂法を試みること。

注意: 拔去不能時の処置については、泌尿器科医師等により処置を行うこと。


<バルーン非破裂法>

- インフレーションルーメン内の滅菌水が抜けにくく感じても、シリソジによる陰圧操作による抜水をせず、シリソジを再度さし直し、バルーンの自然収縮を促すようしばらく放置する。
- カテールのインフレーションルーメンに滅菌水を追加注入しポンピングを行う(図1)。シリソジ容量によっても、ポンピング効果は違う場合があるので、念のため10mL、30mL、60mL等何種類かのシリソジを用意する。

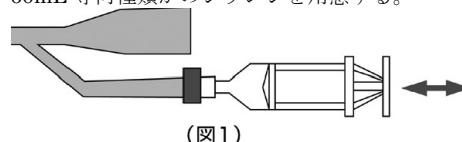


(図1)

③カテーテルのバルブ部を切断し滅菌水を排出する(図 2)。

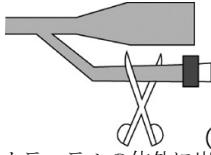

(図2)

④カテーテルの体外に出ていている部分を切断する。ただし断端を尿道内に押し込まないようコッヘル等で固定して処置を行う(図 3)。場合によってはインフレーションルーメンに合う径の留置針を差し込み、再度ゆるやかにポンピングを試みる(図 4)。




(図3)



(図4)

⑤カテーテルのインフレーションルーメンから細い鋼線(IVH カテーテルや尿管カテーテルのマンドリン等)を挿入し滅菌水を排出させる(図 5)。



(図5)


仮に、バルーン非破裂法でカテーテルがすぐに抜けない場合でも、患者の状態すなわち容態が安定し、かつ、尿の流出に問題がない場合は、医療従事者の判断により、数時間～1両日程度できるだけ無菌管理をした状態で経過観察を行うか、再度非破裂法を試みることもできる。技去不能の原因であるインフレーションルーメンのつぶれが強い場合は、ある程度時間を置くことによりつぶれた部分が回復し抜去できることがあるため。

#### <バルーン破裂法>

バルーン破裂法には以下の4つの方法がある。


バルーンの破裂後にはゴムの破片がカテーテルから分離していないいか、バルーン部を注意深く観察し、状況によっては内視鏡により破片を回収する。

①バルーン部に大量の水を注入したり、エーテルやトルエンなどの気化しやすい液体(1.0～1.5mLが目安)等を注入しバルーンを破裂させる。この場合にはあらかじめ膀胱内に45℃ぐらいの微温湯(生理食塩液)を100～200mL注入し、バルーン破裂後は薬剤による炎症を防ぐため膀胱内を十分に洗浄する(図 6)。




(図6)

②膀胱内に造影剤を注入し、透視下で恥骨上膀胱穿刺にてバルーンを破裂させる(図 7)。

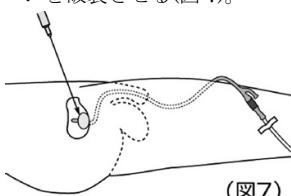


(図7)

③患者が男性である場合、超音波ガイド下でバルーンを確認しながら、会陰部(あるいは恥骨上)もしくは、直腸より長針で穿刺し、バルーンを破裂させる(図 8)。

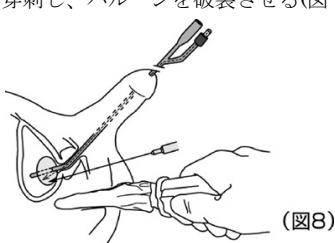

(図8)

④患者が女性である場合、尿道がまっ直ぐで短いため尿道に沿って長針を挿入し、バルーンを破裂させる(図 9)。

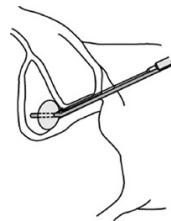

(図9)

#### (2) 重大な有害事象

- 1) 尿道損傷(狭窄に進展)
- 2) 抜去後の尿道炎(狭窄に進展)
- 3) 前立腺炎、精巣上体炎、腎孟腎炎、カテーテル熱、尿路性敗血症
- 4) 尿路感染症

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

##### 2. 有効期間

有効期間は自己認証(当社データ)による。  
有効期間については外装表示参照。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :

\*カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター : 0120-917-205

外国製造業者名 : Cardinal Health(カーディナルヘルス)  
国名 : アメリカ合衆国