### 機械器具 25 医療用鏡

一般医療機器

内視鏡用部品アダプタ (37090010)

# Cマウントレンズ(Ⅱ)


(CA-14EN / CA-16EN / CA-18EN / CA-22EN / CA-25EN / CA-28EN)

## 【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造・構成ユニット〉

- 1. 構成
  - ・Cマウントレンズ(Ⅱ) (CA-14EN、CA-16EN、CA-18EN、 CA-22EN、CA-25EN、CA-28EN のいずれか)

## 2. 各部の名称

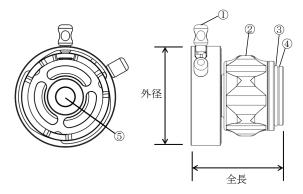

- ① 内視鏡保持ツマミ
- ② フォーカスリング
- ③ Oリング
- ④ Cマウントネジ
- ⑤ 内蔵光学系

# 3. 仕様

型式	外観寸法	焦点距離	マウント
CA-14EN	φ 43×40 mm	14 mm	Cマウント
CA-16EN		16 mm	
CA-18EN		18 mm	
CA-22EN		22 mm	
CA-25EN		25 mm	
CA-28EN		28 mm	

# 〈原理・機能〉

接続された内視鏡の光学像を、内蔵された光学系によって伝送し、同じく接続されたカメラヘッド内の撮像素子上に結像させる。

## 【使用目的又は効果】

本器は、内視鏡用カメラヘッドと内視鏡の接続を可能にするため に用いることを目的とする。

## 【使用方法等】

## 〈使用方法〉

- 1. 本器が適切な方法で消毒または滅菌されていることを確認 する。手順および条件は「表 1. 消毒・滅菌法一覧表」の記 載に従うこと。
- 2. 本器に割れ、汚れがないかを点検する。 汚れている場合は、柔らかい滅菌ガーゼ等で拭き取る。
- 3. フォーカスリングがスムーズに回ることを確認する。
- 4. 本器をカメラヘッドにねじ込み、固定する。
- 5. 内視鏡保持ツマミをつまんで、使用するスコープをCマウントレンズのスコープ装着部に軽く押し込み、ツマミを放してスコープを固定する。
- 6. フォーカスリングを回してピントを合わせる。
- 7. 検査が終了したら内視鏡保持ツマミをつまんで動かし、スコープを本器から外す。このとき、スコープを落とさないように、スコープを保持しながら外す。
- 8. 本器を回してカメラヘッドから外す。

# 〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- ・ネジ等をゆるめると防水性能が失われ、水漏れの原因になるので、分解しないこと。
- ・ Oリング部に傷をつけないこと。水漏れを起こす原因となる。
- ・ カメラヘッドへの固定は確実に行うこと。水漏れを起こす原 因となる。
- ・ 本器および併用する機器の使用前点検を必ず行い異常のない ことを確認すること。
- ・長時間保管されていたものを使用する場合は、使用前に消毒 または滅菌を必ず行うこと。
- ・落下させたり強い衝撃や振動を与えないように取り扱うこと。
- 異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、販売店または 弊社に連絡すること。
- ・使用上の注意の詳細については、取扱説明書の各項の記載事 項を参照すること。

## 【使用上の注意】

# 〈重要な基本的注意〉

- ・使用前には必ず消毒(または滅菌)を行うこと。
- ・使用前に本器の構造、操作および機能に異常がないことを必ず 確認すること。万一ぶつけたり、落としてしまった場合は取扱 説明書「[3] 使用方法の1. 点検」に従い異常がないことを確認 し、必ず消毒(または滅菌)後に使用すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

# 【保管方法及び有効期間等】

### 〈保管方法〉

当日の検査終了後、次回の検査が円滑に行えるように次のような処置をしたあと保管すること。

- 1) 保管は必ず消毒(または滅菌)後にすること。
- 2) 本器に異常が無いことを確かめること。
- 3) 高温、多湿、ほこりを避けた下記条件内で保管すること。 保管環境: 周囲温度 -5 ~ 45℃

相対湿度 90%以内(ただし、結露状態を除く)

### 〈耐用期間〉

本器は消耗品(修理不可能)である。取扱説明書「〔3〕使用方法の1.点検」に示す使用前点検を実施し、結果により必要に応じて新品と交換すること。

# 【保守・点検に係る事項】

〈再使用のために必要な処置〉

## 消毒・滅菌

1. 使用前および使用後は、必ず消毒または滅菌を行うこと。手順および条件は「表 1. 消毒・滅菌法一覧表」の記載に従うこと。詳細は取扱説明書の「[4] 手入れの 2. 消毒・滅菌」を参照すること。

表 1. 消毒·滅菌法一覧表

	消毒法	アルコール (拭き取り用)		
消	薬品	消毒用エタノール		
毒	製造販売業者	岩城製薬 (株)		
	使用法	含浸ガーゼによる拭き取りのみ		
	滅菌法	過酸化水素低温プラズマ滅菌		
滅	装置名	ステラッド™100S		
菌	製造販売業者	ASP Japan (同)		
	使用法(1回につき)	Long サイクル		

- 2. 本添付文書および本器の取扱説明書に記載している消毒、滅 菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の病因物質である プリオンを消失または不活化することはできない。 本器がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感 染予防ガイドラインに従った廃棄を実施すること。
- 3. 本器の過酸化水素低温プラズマ滅菌の使用は 50 回である。 ただし、臨床使用時あるいは洗浄・保管時におけるダメージ は考慮していないため 50 回の過酸化水素低温プラズマ滅菌 を保証するものではない。
  - 50 回を超える過酸化水素低温プラズマ滅菌を行う場合は、 必ず販売店または弊社に点検を依頼して製品の性能を確認 すること。

# 〈使用者による保守点検事項〉

- 1. 清掃
  - ・清掃は柔らかい布で乾拭きしてください。特に汚れのひど いときは、中性洗剤を少しだけ湿らせて拭く。
- 2. 保守点検
  - ・定期点検を行うこと。定期点検は、1年程度を目安に実施すること。

# 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社町田製作所

### 製造業者

株式会社町田製作所

#### 販売業者の連絡先

株式会社町田製作所

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子 1-15-12 電話 04-7165-3083