

類 別 : 機械器具 18 血压検査又は脈波検査用器具 管理医療機器

一般的名称 : 自動電子血压計 (JMDN コード 16173000)

エー・アンド・デイ デジタル血压計 UB-51


【禁忌・禁止】

(血压計を適正にご使用頂くための注意事項です。)

- ・手首に重度の血行障害のある人は必ず医師と相談のうえ使用してください。体調不良をおこすおそれがあります。
- ・測定結果の自己判断、治療はしないでください。医師の指示にしたがってください。
- ・傷など未治癒の手首に腕帯を巻かないでください。
- ・点滴や輸血を行っている手首に腕帯を巻かないでください。怪我や事故をおこすおそれがあります。
- ・病院内の麻酔ガスなど可燃性ガスの近くで使用しないでください。引火の可能性があります。
- ・病院内の高圧酸素室や酸素テント内など高濃度酸素下では使用しないでください。発火の可能性があります。

【形状・構造及び原理等】

(1) 各部の名前

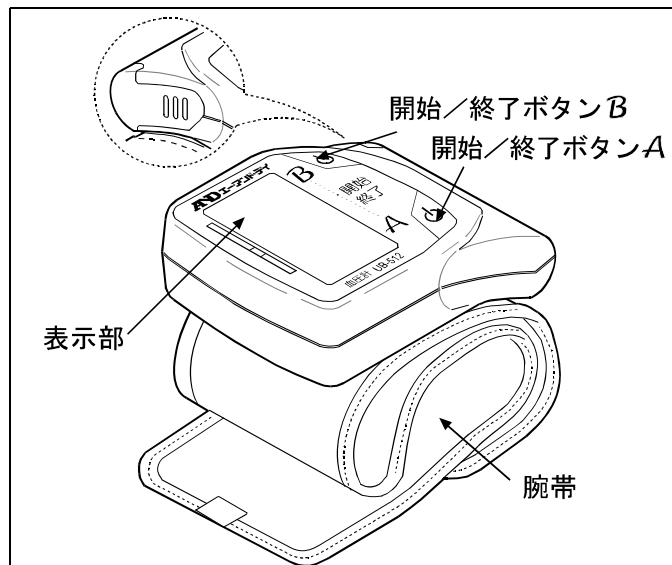

標準付属品

取扱説明書 (保証書付き)	1 冊
収納ケース	1 個
単 4 形アルカリ電池	2 個
血压管理手帳	1 冊
添付文書	1 枚

(2) 本体寸法及び重量

寸法 : 62 (幅) × 56 (高さ) × 70 (奥行き) mm
質量 : 約 83 g (乾電池除く)

(3) 電氣的定格

電 源 : DC3V (単 4 形乾電池 2 個)
電撃保護 : 内部電源機器 B 形

(4) 作動・動作原理

腕帯圧力を最高血压以上に加圧後、徐々に減圧すると、腕帯内圧力に心拍に同期した脈動現象が現れます。この脈動の出始めは小さく、減圧に従い大きくなり、やがて最大振幅を示した後、再び小さくなる山型のパターンになります。オシロメトリック方式の血压計は、この脈動分の振幅波形情報をマイクロコンピュータで解析して最高血压及び最低血压を決定しています。

EMC 適合 本製品は EMC 規格 IEC60601-1-2:2001 に適合しています。

【使用目的、効能又は効果】

使用者の自己血压管理を目的として、最高血压・最低血压、脈拍数を測定して表示します。


【品目仕様等】

測定方式	: オシロメトリック方式
血压測定範囲	: 0~280 mmHg
脈拍測定範囲	: 40~200 拍/分
精度	: 圧力 ±4 mmHg 以内 脈拍 読み取り数値の±5%以内
機能	: 圧力・バー表示、血压レベル表示 平均値表示、メモリ 2×30 回
測定可能手首周	: 約 13.5~21.5 cm
動作温湿度	: +10~+40℃、30~85%RH
保存温湿度	: -10~+60℃、30~95%RH

【操作方法・使用方法等】


(1) 電池の入れ方

1. 電池ブタを矢印の方向へスライドさせて外してください。
2. 新しい乾電池 2 個を⊕⊖の表示に合わせ入れてください。
3. 電池ブタをもとのようにスライドさせてはめ込みます。

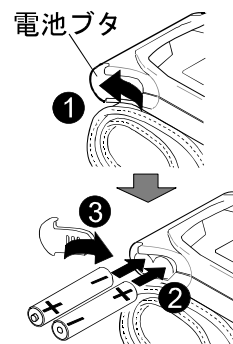

(2) 腕帯の巻き方


1. 左手の手のひら側に血压計の表示部がくるよう腕帯を着けてください。
2. 腕帯を手首のすじから約 1 cm 離してください。
3. 腕帯をピッタリ手首に巻いてください。

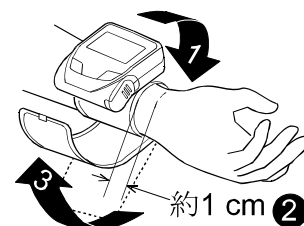


取扱説明書を必ず参照してください。

(3) 血圧測定方法

- 正しい姿勢で座り、腕帯を心臓の高さと同じにしてください。
- リラックスして、[開始/終了] ボタンAまたはBを一度押してください。

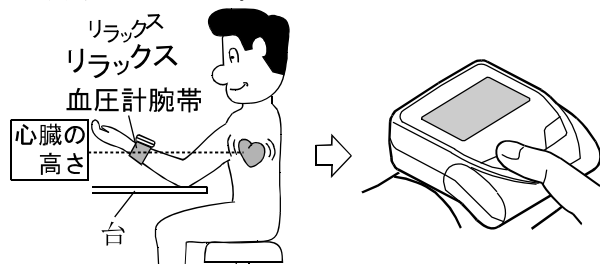


電源が入り、平均値(※1)を表示したあと、自動的に加圧を開始し、測定を行います。

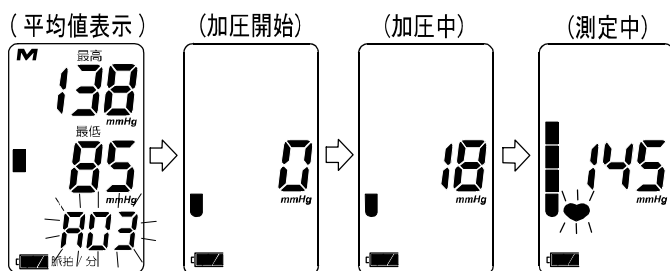

3. 測定値表示

測定が終了すると測定結果と血圧レベル(※2)を表示し、自動的に腕帯に残っている空気を排気します。

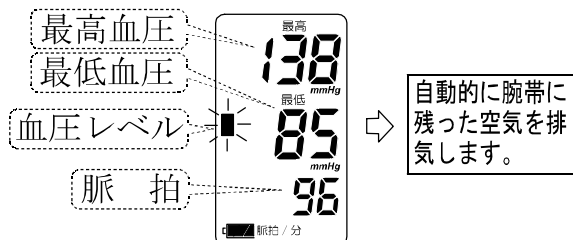

4. 測定終了

測定結果を確認したら、[開始/終了] ボタンAまたはBを押して電源を切ってください。
本機は電源を切り忘れた場合でも約1分で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を備えています。

(※1、※2)....取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

- 正確な値を測定するために、手首の腕帯の高さが心臓の高さと同じになるようにしてください。
- リラックスして安静にして測定してください。
- 身体を動かしたり、おしゃべりをしないでください。
- 運動や入浴後は数十分してから測定してください。
- 腕帯は正しく巻かないと測定できない場合があります。また、衣類の上から巻くと測定誤差の原因になります。
- 途中で測定を中止したい場合はもう一度[開始/終了]ボタンAまたはBを押すと止まります。
- 本機は万が一電源を切り忘れても約1分後自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を備えております。
- 表示部に マークが点滅した場合は、乾電池を2個同時に新しいものと交換してください。

マーク	表示の条件	対処の仕方
	電池の残量を表示します。	—
	電池は十分残っています。	そのままお使いください。
	表示が点滅する場合は、電池が消耗しています。	乾電池を2個同時に新しいものと交換してください。

- 直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください。
- ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気のない場所で使用してください。
- 傾斜、振動、衝撃などのない場所で使用してください。
- 携帯電話など電磁波を発生する機器を近づけないでください。誤動作する可能性があります。
- 血圧測定以外の目的では、使用しないでください。分解や修理・改造をしないでください。発火したり、故障や事故をおこすおそれがあります。
- 他の医療用具や器具と接続しないでください。事故のおそれがあります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(1) 貯蔵方法

高温・多湿・直射日光は避けてください。また、ホコリの多い所も避けてください。
長期間(約1ヶ月)使用しない場合は、乾電池を取り出してください。

(2) 使用期限

製造日から正規の保守点検を行った場合、5年間とする。(当社データによる。)

【保守・点検に係る事項】

- しばらく使用しなかったときには、使用前に必ず作動すること(電源が入る、加圧するなど)を確認してから使用してください。
- 汚れていたり濡れていないかを確認してください。汚れはぬるま湯か石けん水を含ませた布で拭いてください。シンナー、ベンジン等の溶剤を使用しないでください。

【包装】

1台/箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者

名称：株式会社エー・アンド・デイ
住所：〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243
電話：0120-514-016

製造業者

名称：愛安德電子(深圳)有限公司
A&D ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO., LTD.
中華人民共和国

1WMPD4001129B