

**2023 年 9 月改訂（第 4 版）

医療機器承認番号：22400BZX00425000

*2022 年 4 月改訂（第 3 版）

医療用品 4. 整形用品
高度管理医療機器 人工膝関節脛骨コンポーネント（JMDN コード：35669000）

MBT モジュラーシステム

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>における禁止事項

- (1) 再使用禁止
- (2) 再滅菌禁止

<適用対象（次の患者には使用しないこと）>

- (1) 局所または全身の進行性の感染症または敗血症のある患者〔患部に病巣が移り、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (2) 膝関節を構成している筋肉、靱帯や関節神経の欠如等の、筋組織の作用喪失、神経疾患による筋肉と神経の相関作用喪失、または循環障害のある患者〔患部の治癒を妨げ、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (3) 骨粗鬆症、骨質不良の患者のうち、インプラントのシンキング及びマイグレーションや大腿骨骨幹部の骨折の可能性がある、またはインプラントを支持する骨が十分ではないと医師が判断した患者〔埋植したインプラントを支持できないことがある〕
- (4) 高度の骨欠損あるいは骨萎縮又は骨変形のある患者〔本品を適切に固定できず良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (5) 骨格の未熟な患者〔骨格の成熟により、インプラントのサイズが不適切になる可能性がある〕
- (6) 支持骨に骨腫瘍のある患者〔インプラントの固定に欠陥が生じ、良好な埋植結果を得られないことがある〕
- (7) 本品の材質、成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- (8) 高度の軟骨構造の消失または側副靱帯の欠如により二次的に起こる、重度の膝の不安定性のある患者〔軟部組織の質または量が不十分の場合には、良好な埋植結果を得られないことがある〕
- (9) 原因不明の赤血球沈降速度の上昇や白血球総数の増加が認められる等白血球数に異常な変化が認められる患者〔患部に病巣が移り、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (10) 本品の適切な使用を妨げるような周辺骨異常のある患者〔本品が適切に固定されず、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (11) 骨髄炎、骨化性筋炎または、膝関節における著明な塞栓が認められる患者〔本品を適切に固定できず良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (12) 発熱又は局所性炎症のある患者〔使用した場合、患部に病巣が移り、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (13) X線撮影にて、急速な骨破壊や骨吸収が認められる患者〔本品を適切に固定できず良好な埋植結果が得られないことがある〕

**【形状・構造及び原理等】

本品は、人工膝関節置換術に際し、膝関節の機能を代替するために使用される人工膝関節インプラントであり、脛骨インサート、脛骨トレイおよびウェッジ、スリーブの付属品から構成される。

1. 形状・構造

(1) TC3 RP 脛骨インサート

形状	サイズ	厚さ
	SIZE1.5	10MM、12.5MM、 15MM、17.5MM、 20MM、22.5MM 25MM、30MM
	SIZE2	
	SIZE2.5	
	SIZE3	
	SIZE4	
	SIZE5	
材質：超高分子量ポリエチレン（本体） チタン合金（補強ピン）		

(2) MBT リビジョン脛骨トレイ（セメント固定用）

形状	サイズ
	SIZE1
	SIZE1.5
	SIZE2
	SIZE2.5
	SIZE3
	SIZE4
	SIZE5
	SIZE6
	SIZE2+15MM
	SIZE2+25MM
	SIZE3+15MM
	SIZE3+25MM
	SIZE4+15MM
	SIZE4+25MM
材質：コバルトクロム合金	

(3) MBT ステップウェッジ

形状	サイズ	厚さ
	SIZE1	5MM、10MM、 15MM
	SIZE1.5	
	SIZE2	
	SIZE2.5	
	SIZE3	
	SIZE4	
	SIZE5	
	SIZE6	
材質：コバルトクロム合金		

(4) 脛骨スリーブ（セメントレス固定用）

形状	サイズ
	29MM
	37MM
	45MM
	53MM
	61MM

2. 原理

脛骨側の膝関節の内側及び外側の関節面を置換し、大腿骨コンポーネントと併用することで関節機能を再建する。

【使用目的又は効果】

本品は、人工膝関節置換術及び人工膝関節再置換術の際、機能不全に陥った膝関節と置換することにより、膝関節の代替として機能する。主な適応は次のとおりである。

(1) 関節リウマチ

取扱説明書（手術手技書）を必ず参照して下さい

- (2) 変形性膝関節症
- (3) 変性疾患に起因する関節症
- (4) 外傷

【使用方法等】

1. 使用方法

本品は、関節機能再建を目的として、直接固定または骨セメントを用いる間接固定の人工膝関節置換術を実施する際に使用する。

2. 操作方法

以下の手術手順にて、膝関節の機能再建のためのインプラントとして使用する。

本品は、滅菌済みであるのでそのまま使用できる。手術には、本品製造販売業者の推奨する専用の器械セットを使用すること。

(1) 初回手術手順例

1) 皮切と展開



2) 大腿骨髄腔へのドリリング及び IM（髄内）ロッドの挿入




3) 大腿骨遠位部の骨切除



4) 脛骨近位端の骨切除



5) 大腿骨コンポーネントのサイジング及び回旋アライメントの決定

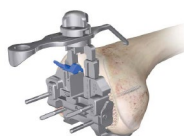

6) 大腿骨顆部前面、後面及びチャンファー部の骨切除




7) トライアルによる試整復



8) 骨セメントの準備

- 9) 本品の設置(本品の MBT リビジョン脛骨トレイ (セメント固定用) の設置にあたっては、必ず骨セメントを使用すること。また、本品の脛骨スリーブ (セメントレス固定用) を併用する場合には、脛骨トレイのみに骨セメントを塗布して使用すること。)

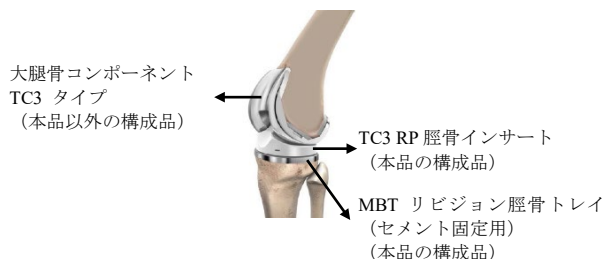

(2) 再置換手術手順例

1) インプラントの抜去

2) 脛骨への IM（髄腔）ロッドの挿入



3) 脛骨髄腔のリーミング



4) 脛骨近位端の再切除



5) 脛骨髄腔のブローチング (脛骨スリーブを使用する場合)



6) 脛骨の仕上げ



7) 大腿骨 IM ロッドの挿入



8) 大腿骨髄腔のリーミング



9) 大腿骨の仕上げ




10) トライアルによる試整復



11) 骨セメントの準備

12) 本品の設置(本品の MBT リビジョン脛骨トレイ (セメント固定用) の設置にあたっては、必ず骨セメントを使用すること。また、本品の脛骨スリーブ (セメントレス固定用) を併用する場合には、脛骨トレイのみに骨セメントを塗布して使用すること。)

大腿骨コンポーネント
TC3 タイプ
(本品以外の構成部品)

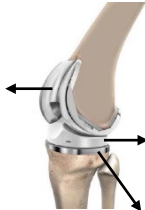

TC3 RP 脛骨インサート
(本品の構成部品)

MBT リビジョン脛骨トレイ
(セメント固定用)
(本品の構成部品)

** <サイズの互換性について>

コンポーネントのサイズ適合性については、機能不全、ゆるみ、磨耗、破損または早期不全をきたす場合があるので、下記の適合表に従うこと。以下に、本品の MBT リビジョン脛骨トレイ (セメント固定用) と本品の TC3 RP 脛骨インサート、既存品 Sigma RPF 脛骨インサート、Sigma/Univ RP カーブド脛骨インサート、Sigma/Univ RP スタビライズド脛骨インサートのサイズ互換性を示す。なお、脛骨インサートのサイズ 6 は、本品には含まれない。サイズ 1 は、Sigma RPF 脛骨インサートのみに含まれるサイズである。脛骨インサートのサイズは、大腿骨コンポーネントのサイズと一致させること。

脛骨トレイのサイズ

	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6
1	●	●						
1.5	●	●	●					
2		●	●	●				
2.5			●	●	●			
3				●	●	●		
4					●	●	●	
5						●	●	●
6							●	●

本品の MBT リビジョン脛骨トレイ (セメント固定用) と LCS コンプリート回旋型ベアリング及び LCS コンプリート APG ベアリングのサイズ互換性を以下に示す。脛骨インサートのサイズは、大腿骨コンポーネントのサイズと一致させること。

脛骨トレイのサイズ

	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6
SM+	●	●	●					
MED		●	●	●				
STD			●	●	●			
STD+					●	●		
LG						●	●	
LG+							●	●

3. 組み合わせて使用する医療機器

販売名	構成部品名	医療機器承認番号等
P. F. C. 膝関節システム	脛骨システム	16300BZY00109000
	大腿骨コンポーネン RC 3 タイプ (ノンボーラス)	
P. F. C. シグマ RPF 人工膝関節システム	Sigma RPF 脛骨インサート	21600BZY00467000
P. F. C. Σ RP 人工膝関節システム	Sigma/Univ RP カーブド脛骨インサート	21400BZY00056000
	Sigma/Univ RP スタビライズド脛骨インサート	
LCS コンプリートベアリング	LCSコンプリート回旋型ベアリング	21600BZY00629000
	LCSコンプリート APGベアリング	

<使用方法等に関連する使用上の注意>

(1) 術前の注意

- 医師は、術前に患者と手術に伴う当該患者の身体的、精神的な制限、手術内容、人工関節について患者に説明し、患者の同意を得ること (インフォームドコンセントを実施すること)。その際に、人工関節の限界とその使用により起こり得る事象、医師の術後指示に従う必要性、特に体重の問題と活動の制限について説明を加えること。
- 医師は、患者が以下の条件を満たしているときにのみ、本品による人工膝関節置換術を実施すること。
 - 大腿骨、脛骨間の関節面の重度の関節症
 - 側副靱帯が安定しているか再建可能である

- 3) 荷重軸が正しいまたは修正可能である
- 4) 大腿四頭筋およびハムストリングが完全である
- (2) 術中の注意
 - ・インプラントのゆるみ、変形による機能障害や骨吸収、再置換手術を避けるために、骨切除の量はインプラント埋植に必要な最小限とすること。
 - ・製品にどこも欠陥がないか確認すること。
 - ・保護カバーは、インプラントの埋植直前まで取り外さないこと。
 - ・ポーラス表面に付着した繊維の混入を最小限にするため、ポーラスコート製品のコーティング部分に布やその他繊維等が付着するおそれのあるものを接触させないこと。
 - ・インプラントを落したり硬いものにぶつけた後は、使用しないこと。目に見えない破損が生じている可能性があり、術後早期のゆるみ等の埋植の失敗が起こり得る。
 - ・試整復時には、適切なアライメントが得られているかを必ず確認すること。
 - ・再置換手術の際には、新しいインプラント固定が妨げられないように、骨切除面に残存する繊維性組織を完全に除去すること。また、骨セメントにより固定されている場合には、骨折に注意しながら骨セメントを完全除去すること。
 - ・インプラント摺動面の異物は過剰な磨耗につながるため、摺動面に異物等がないかをよく確かめること。また、試整復にてインプラント同士の不安定性やインピンジメントがないことを確認すること。
 - ・縫合前に、手術部位から骨片、余剰な骨セメント、異所性骨を除去すること。
 - ・膝蓋骨のトラッキングにも特別な注意を払うこと。
- (3) 術後の注意
 - ・医師は、患者の退院時に、患者にリハビリのための運動、今後の治療についての指示、生活上の運動制限などの注意事項を文書等で患者に喚起すること。また、患者に、体重や活動性等が、インプラントの磨耗の要因として著しく影響することを知らせること。
 - ・医師は患者に、インプラントの位置変化や磨耗を引き起こすような過度の運動や外傷に注意するよう指示すること。
 - ・定期的な経過観察は必須であり、医師は検診時に X 線撮影を行い、前回の X 線検査と比較して患者の臨床所見と見比べて検討すること。骨透亮像、骨吸収またはインプラントの位置変化などが観察された場合、それらが静止状態なのか進行性なのかを見極め、それに応じて患者の治療を実施すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - (1) 糖尿病等の代謝障害がある患者〔インプラントを支持できなくなるおそれがある。また、感染が起こりやすく、患肢の遷延治癒等が起こり得る〕
 - (2) ステロイド療法、免疫抑制療法等の全身薬物療法を受けている患者〔インプラント固定の不良により、良好な埋植結果が得られないことがある。また、こうした患者は、関節周囲の骨粗鬆症により、術後骨折が起こりやすい。さらに、抵抗力が弱いので感染が起こりやすい〕
 - (3) 肥満症及び体重過多の患者〔患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、磨耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となる可能性がある。〕
 - (4) 重労働、激しいスポーツ等の活動性の高い患者〔患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、磨耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となる可能性がある〕
 - (5) 医師の指示を遵守できない患者または精神障害のあ

る患者〔リハビリテーション等の術後管理が不十分になることにより、患者の術後回復が遅れることがある。また、無防備な状態で転倒したり不良肢位を取る可能性が高いため、患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、磨耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となりやすい〕

- (6) アルコールまたは薬物中毒の患者〔リハビリテーション等の術後管理が不十分になることにより、患者の術後回復が遅れることがある。また、無防備な状態で転倒したり不良肢位を取る可能性が高いため、患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、磨耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となりやすい〕
- (7) 他の関節（股関節や足関節）に障害のある患者〔インプラント固定が不良となり、良好な埋植結果が得られないことがある。また、患肢に負荷がかかり、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (8) 転倒の可能性の高い患者〔転倒により、患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、磨耗、折損等によるインプラントの位置の修正や、再置換手術が必要となる可能性がある〕
- (9) インプラントを支持する骨量が減少する可能性のある発育性骨形成不全症を有する患者〔インプラントが固定不良となり、良好な埋植結果が得られないことがある。また、患肢に負荷がかかり、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (10) 再置換手術の患者〔手術時間が初回の置換術と比較し長いこと、切開の位置の難しさ、異所性骨と骨セメントの除去、インプラントの配置や固定、十分な支持骨の獲得の困難、出血多量等により、有害事象の発現頻度及びその重症度が初回手術の患者より大きくなる傾向がある〕
- (11) 対麻痺患者、脳性小児麻痺の患者、パーキンソン病の患者〔リハビリテーション等が十分に実施できず、患者の術後回復が遅れたり、良好な埋植結果が得られないことがある〕

* 2. 重要な基本的注意

- (1) 後十字靭帯の有無、A/P 及び M/L の安定性、必要とされる大腿骨や脛骨の補綴処置及び脛骨用及び大腿骨システムあるいはフルートロッドによる人工的な固定補強の必要性を考慮して、大腿骨コンポーネント及び脛骨コンポーネントを選択すること。
- (2) 本品を埋植することにより、患者の関節可動域が制限されることがある。
- (3) 関節外感染（例：肺炎、尿路感染、経皮感染、う歯、歯周病、蓄膿、または歯科治療や侵襲性の検査における細菌感染）のある患者において、本品埋植後しばらくしてから、病巣が本品埋植部位に転移し感染することがある。
- (4) 手術後の屈曲角度は、当該品の埋植により保証されるものではなく、手術手技や患者の状態、術前の屈曲角度、患者の年齢等の様々な要因が関係している。
- (5) 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。金属製インプラントの MR への暴露は、発熱やマイグレーションのリスクを有している。金属製インプラントの埋植部位やその付近を MR で撮像すると、アーチファクトにより MR 画像の質が低下することがある。

3. 不具合・有害事象

- (1) 重大な不具合
 - 1) 折損：本品に疲労によりひびが入ったり、折損する場合があるので、観察を十分に行い、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
 - 2) 破損、磨耗、ゆるみ：経時的に磨耗が生じ、破損やゆるみが生じる場合がある。また、一時的であって

も過度な応力を受けることにより磨耗、破損、ゆるみが生じる場合がある。さらに、脛骨インサート、膝蓋骨コンポーネントが磨耗し、ポリエチレンの磨耗粉が骨とインプラントの間に入り込むことにより骨溶解を生じ、インプラントのゆるみが発生し、荷重時の疼痛や支持性が悪化することがある。さらに、これらのゆるみにより荷重が集中し、インプラントが破損したり、インプラント周辺骨において術後骨折が起こることがあるので、術後の経過観察を十分に行い、インプラントを抜去し、再置換を実施する等の適切な処置を行うこと。また、磨耗の進行あるいは脛骨インサートの脱転によりインプラントの金属部同士が接触し、金属の磨耗粉が発生することでメタローシスを生じて関節腫脹や疼痛が起こる場合があるので、術後の経過観察を十分に行い、異常が現れた場合には直ちにインプラントを抜去し再置換を実施する等の適切な処置を行うこと。

(2) その他の不具合

- 1) 金属製インプラントの腐食
- 2) インプラントの脱転、位置変化

(3) 重大な有害事象

- 1) 早期感染：発熱、埋植部位の疼痛、熱感、腫脹、発赤、術後創からの持続的な滲出液などが現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。（早期感染は、術中の感染または静止感染が原因であると考えられている）
- 2) 遅発性感染：埋植部位の熱感や腫脹などの炎症所見が現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。（遅発性感染は、他の感染巣からの血行感染または術後の抗生剤の使用により、細菌の活動が抑制され、術後早期には症状が発現せず、遅れて感染症状を示す場合が考えられている。深部感染では、インプラントの抜去、再置換を含む外科的な治療が必要になる場合もある）
- 3) 塞栓（脂肪、空気、血液等）：脳塞栓においては半身の麻痺、感覚の低下、意識障害が、肺塞栓においては呼吸困難や強い全身倦怠感、胸部痛、咳が現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 4) 深部静脈血栓症：患部の浮腫、熱感、腫脹、倦怠感が現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 5) 術中骨折及び骨穿孔：術中に、埋植部位の処置が不適当であったり、インプラントの埋植操作中に過度の力を加えると、術中骨折及び骨穿孔が起こるおそれがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 6) 術後骨折：術後に、外傷や患肢への過度の負荷、重度の骨粗鬆症、骨吸収や骨質不良、再置換手術においては前回の置換術時の骨欠損等により、インプラント周辺部及び膝蓋骨の骨折が発生するおそれがあるので、異常が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 7) 金属アレルギー：創部のアレルギー性接触皮膚炎、アレルギー性肉芽腫、また、創部以外の部位のアレルギー反応が現れる場合があるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 8) 骨吸収：骨に適切な応力が加わらなくなり、インプラント周囲の骨が廃用萎縮により吸収されてインプラントがゆるんだり、シンキング、破損する場合があるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 9) 血圧低下：骨セメント使用時には血圧低下が起こることがある。

(4) その他の有害事象

- 1) 神経障害、神経損傷

- 2) 骨化筋炎
- 3) 金属腐食、金属アレルギー、磨耗粉、セメント粉による組織反応
- 4) 骨溶解
- 5) 血管損傷
- 6) 軟部組織（筋、靱帯、腱）の弛緩
- 7) 脱臼、亜脱臼
- 8) 関節の不安定性
- 9) 血腫
- 10) 遷延治癒
- 11) 内外反変形
- 12) 脚長差
- 13) 屈曲拘縮、過伸展
- 14) 異所性の骨形成
- 15) 疼痛
- 16) 膝の不安定性
- 17) 膝蓋骨前部痛
- 18) 関節摩擦音

4. 高齢者への適用

- (1) 高齢者には、術中骨折あるいは骨穿孔を起こす可能性が高いので慎重に使用すること。また、術後、転倒等により術中の過剰な骨切除に起因する骨折が起きる可能性が高い。[高齢者は、骨粗鬆症を伴っている場合が多い]
- (2) 高齢者には、術前、術中、術後の全身管理に特に気をつけること。[高齢者は、全身性の合併症を有している場合が多い]
- (3) 高齢者にセメントレス固定を行う場合、術後の経過観察において初期固定が得られているか特に注意すること。[骨新生能の減少により、インプラントの十分な初期固定が得られにくいことがある]
- (4) 骨との固定に骨セメントを使用する場合は、高齢者においては、血圧低下、特に重篤な循環不全に至るリスクが他の患者と比較して大きいので、骨セメントの使用による有効性がこれらのリスクを上回ると判断される場合にのみ使用すること。[高齢者は、細胞外液量が低下している上に、心血管系の反応性が低下していることから、骨セメントの使用によりショックを発症し死亡した症例が報告されている]

5. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等に対しては、特に、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。[妊婦、産婦、授乳婦及び小児等に対する安全性は確立していない]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

室温保存。
水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 有効期間

使用期限は、外箱に表示 [自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

URL : depuysynthes.jp

製造業者:

・デピュー・オーソペディックス社
(DePuy Orthopaedics, Inc)米国