

機械器具(25) 医療用鏡
一般医療機器 可搬型手術用顕微鏡 (36354020)
特定保守管理医療機器 「手術用顕微鏡OMS-710」の付属品
「手術用顕微鏡OMS-800」の付属品**
同軸双眼側視鏡 MS-CT02

【警告】


使用前には、必ず手術用顕微鏡OMS-800又は手術用顕微鏡OMS-710のビームスプリッターの付属品締付けリングが確実に締付けられていることを確認すること。
[落下により死傷する恐れがあります]
本品の着脱は患者の上で行わないこと。
[落下により死傷する恐れがあります]

**【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は同軸双眼側視鏡のみで構成される。

フォーカス調節リング

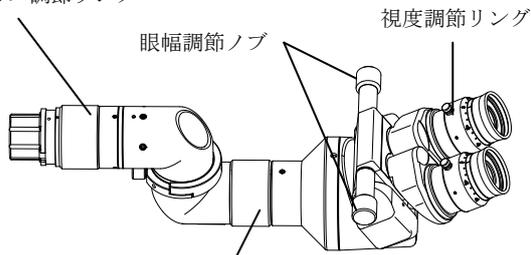

イメージロータリング

2. 寸法

寸法：148mm (W)×367mm (D)×126mm (H) (伸長時)

3. 作動原理

手術用顕微鏡OMS-800又は手術用顕微鏡OMS-710の観察光学系から分割した像を拡大観察する。

4. 使用環境

温度：10°C～40°C

湿度：30%～75% (結露なきこと)

気圧：700hPa～1060hPa


**【使用目的又は効果】

手術用顕微鏡OMS-800又は手術用顕微鏡OMS-710と組み合わせ、助手が観察を行う際に用いる。

**【使用方法等】

<使用方法>

- 手術用顕微鏡OMS-800又は手術用顕微鏡OMS-710のビームスプリッター (以下、ビームスプリッターという) のビームスプリッター保護キャップを取り外します。

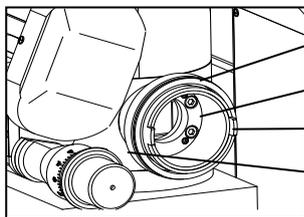

付属品締付けリング


付属品取付マウント

付属品取付マウントの歯

ビームスプリッター

- 同軸双眼側視鏡の鏡体を伸長し、指標 (緑色) が上方に向く状態にしてマウントをビームスプリッターに差込みます。

- ビームスプリッターの付属品取付マウントの歯と取付マウントの切欠きに当たるまで差込み、ビームスプリッターの付属品締付けリングを回して確実に固定します。

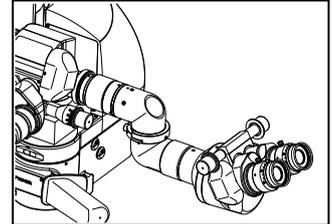

- 視度を調節します。
- 滅菌キャップを所定の各部に取り付けます。
- 眼幅調節ノブをつまみ、左右の接眼レンズをおおよそ目に合うようにして覗き、左右の観察像が一致してから周辺までケラレがない位置に眼幅を調節します。
- 同軸双眼側視鏡の水平方向の回転と接眼鏡部の俯仰回転により観察者の観察角度と方向を変えます。水平方向の回転範囲は、同軸双眼側視鏡を術者に対して30°から150°まで回転して使用することができます。
- フォーカス調節リングを回して焦点を合わせます。
- イメージロータリングを回して、観察対象の実際の方向と観察像が一致するように観察像を回転させ調節します。

詳細は、手術用顕微鏡OMS-800又は手術用顕微鏡OMS-710の「取扱説明書」の「使うための準備」、「使用中の操作」を参照のこと。

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

滅菌キャップは使用前に必ず滅菌すること。

<その他の注意>

- 機器を設置するときは次の事項に注意すること。
 - 水のかからない場所に設置すること。
 - 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) など安定状態に注意すること。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
- 機器の使用前には次の事項に注意すること。

機器を使用する前には、必ず付属品締付けリング及び接眼鏡固定ノブが確実に締め付けられていることを確認すること。
- 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - 診断に必要な時間をこえないように注意すること。
 - 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
 - 機器に患者が触れることのないよう注意すること。
- 機器の使用後は、次の使用に支障のないよう必ず洗浄しておくこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

取扱説明書を必ずご参照ください

****【保管方法及び有効期間等】**

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）
温度：10°C～40°C
湿度：30%～75%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa
2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）
温度：-20°C～50°C
湿度：10%～95%
気圧：700hPa～1060hPa
3. 輸送（包装（梱包）状態）
温度：-20°C～50°C
湿度：10%～95%
気圧：700hPa～1060hPa
4. 保管場所については次の事項に注意すること。
(1) 水のかからない場所に保管すること。
(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
(3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
(4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5. 耐用期間
正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから 8 年（自己認証 [当社データ] による）

****【保守・点検に係る事項】**

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚れを除去し洗浄、消毒、滅菌すること。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
3. 対物レンズに指紋や汚れがつかないように気をつけること。
4. 使用しないときは、カバーを被せること。
5. 接眼レンズが汚れたときは、「OMS-800 取扱説明書」又は「OMS-710 取扱説明書」の「対物レンズ、接眼レンズのクリーニング」に従い清掃すること。
6. 滅菌キャップは次の方法、条件で滅菌すること。
滅菌方法：高圧蒸気滅菌（オートクレーブ滅菌）
滅菌条件：高圧蒸気滅菌は、121°Cの飽和水蒸気内で 25 分間
又は 132°Cの飽和水蒸気内で 5 分間。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者
株式会社 トブコン
TEL 03-3558-2506